



**CITTÀ DI PALERMO**

AREA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE  
UFFICIO CITTÀ STORICA

Si esprime **PARERE TECNICO** favorevole giusta atto n. 976044 del  
18/12/2015 ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/7/2011 n. 12

Si **VALIDA** giusta atto n. 976228 del 18/12/2015 ai sensi dell'art. 55  
del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 come recepito dalla Regione Siciliana

Il Responsabile unico del procedimento  
Arch. Paolo Porretto



**CITTÀ DI PALERMO**

AREA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE  
UFFICIO CITTÀ STORICA

ELABORATO REVISIONATO ALLA  
VIGENZA DEL D. LGS. N. 50/2016

SI VALIDA, GIUSTO ATTO N. 1625358 DEL 21/09/2016, AI  
SENSI DELL'ART. 26, COMMA 8, DEL D. LGS. N. 50/2016

Il Responsabile unico del procedimento

Il Resp. Unico del Procedimento  
Arch. Paolo Porretto



COMUNE DI PALERMO  
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE  
UFFICIO CITTÀ STORICA - U.O.I Teatri Storici Comunali

RESTAURO DELL'ANDRONE DI ACCESSO DELLA CAPPELLA ANZALONE E DELL'ALTARE DEL GAGINI  
DEL COMPLESSO DI S. MARIA DELLO SPASIMO - STRALCIO

RESTAURO E ASSEMBLAGGIO DELL'ALTARE DEL GAGINI

**STATO DI CONSERVAZIONE E MAPPATURA DEL DEGRADO DI OGNI  
SINGOLO ELEMENTO - SCHEDE TECNICHE DI DETTAGLIO**

Progettazione architettonica e restauro: arch. Giovanni Crivello (coordinatore)

arch. Lucia Bonfiglio, geom. Francesco Crivello, geom. Salvatore Lomonte, arch. Barbara Vitale  
c.p.a. Rosa Alba Malizia

Progettazione struttura di sostegno e calcoli: ing. Tonino Martelli, geom. Eugenio Butera


Coordinatore per la sicurezza: arch. Stefano Gueli


Responsabile unico del procedimento: arch. Paolo Porretto

Visto: il Capo Area: arch. Nicola Di Bartolomeo



Palermo, febbraio 2015

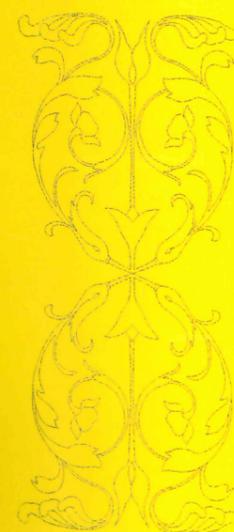

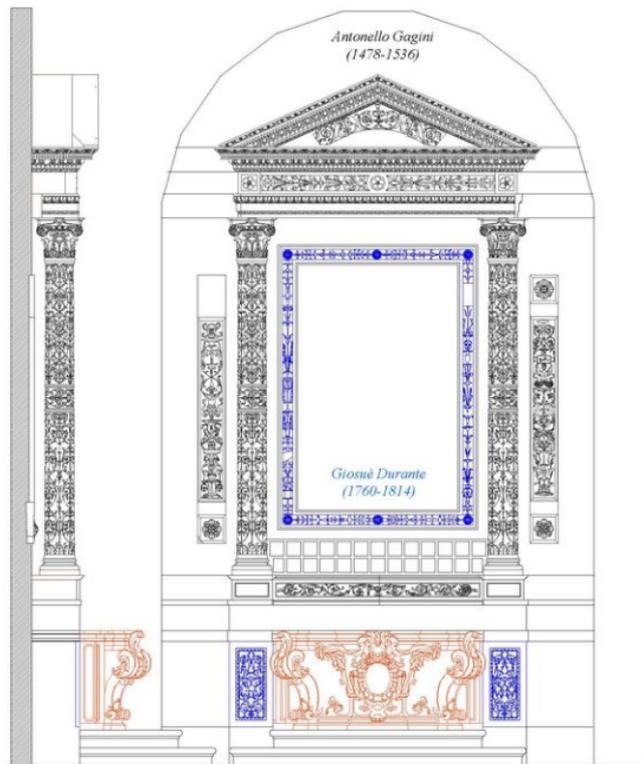

*Antonello Gagini  
(1478-1536)*

*Giosuè Durante  
(1760-1814)*

*Angelo Italia  
(1628-1700)*

## MAPPATURA DEL DEGRADO

Le schede che seguono espongono lo stato di conservazione di ciascun elemento dell'Altare attraverso la sintesi delle varie alterazioni rilevate che nel loro insieme coordinato rappresentano la mappatura del degrado:

- 1 Deposito superficiale
- 2 Alterazione cromatica
- 3 Incrostazione
- 4 Disgregazione
- 5 Erosione
- 6 Frattura


Le campiture relative a deposito superficiale, alterazione cromatica e incrostazione sono riferite alla diffusione media significativa di ciascuna condizione degenerativa. Condizioni di maggiore o minore densità in taluni elementi, o in parti dello stesso elemento, non esprimono contesti di rilievo nei confronti della metodologia di intervento adottata.

In considerazione di eventuali apprezzabili differenze nella tempistica (per efficacia del trattamento e/o per applicazioni in più cicli che comunque vanno testati preliminarmente), si è tenuto conto degli opportuni parametri correttivi nella determinazione del prezzo della specifica lavorazione.




Le sintesi grafiche relative a disgregazione, erosione e frattura sono rappresentative della effettiva consistenza del degrado.


Per la migliore utilizzazione della mappatura, la rappresentazione del degrado è introdotta, in ogni scheda, dalla figurazione dell'elemento e dalla sua schematizzazione dimensionale.



Atlante degli elementi rappresentati nelle schede di mappatura


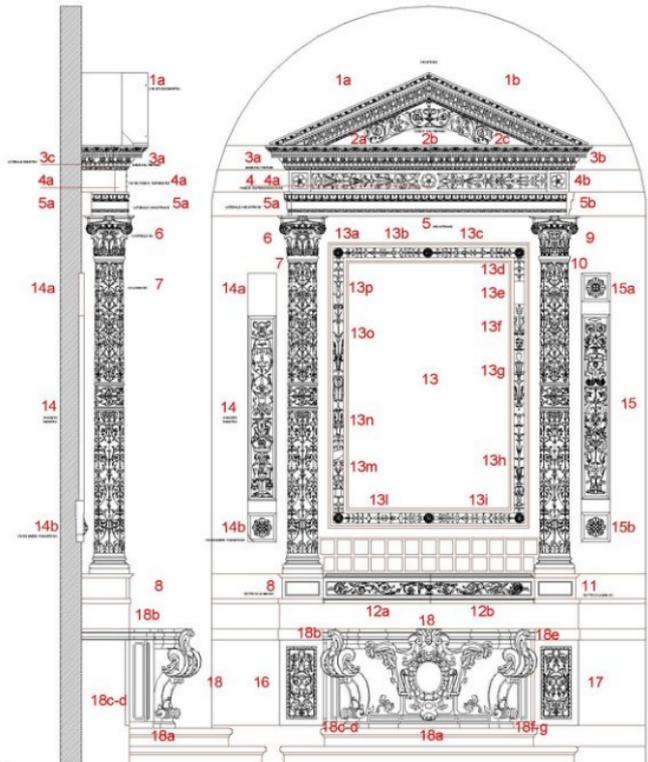


- 1a Spiovente sinistro
- 1b Spiovente destro
- 2a Fregio del timpano, elemento sinistro
- 2b Fregio del timpano, elemento centrale
- 2c Fregio del timpano, elemento destro
- 3a Cornice, elemento sinistro
- 3b Cornice, elemento destro
- 3c Cornice, elemento laterale sinistro
- 3d Cornice, elemento laterale destro
- 4 Fregio, elemento centrale
- 4a Fregio, fiore sinistro
- 4b Fregio, fiore destro
- 4c Fregio, elemento laterale sinistro (non rinvenuto)
- 4d Fregio, elemento laterale destro (non rinvenuto)
- 5 Architrave, elemento frontale
- 5a Architrave, laterale sinistro
- 5b Architrave, laterale destro (non rinvenuto)
- 6 Capitello sinistro
- 7 Colonna sinistra
- 8 Piedistallo sinistro, elemento frontale
- 8a Piedistallo sinistro, elemento laterale (non rinvenuto)
- 9 Capitello destro
- 10 Colonna destra
- 11 Piedistallo destro (non rinvenuto)
- 12a Ornamento tra i piedistalli, elemento sinistro
- 12b Ornamento tra i piedistalli, elemento destro
- 13a/p Ornamento del riquadro centrale
- 14 Parasta sinistra, elemento centrale
- 14a Parasta sinistra, fiore alto (elemento non rinvenuto)
- 14b Parasta sinistra, fiore basso
- 15 Parasta destra, elemento centrale
- 15a Parasta destra, fiore alto
- 15b Parasta destra, fiore basso
- 16 Paramento laterale sinistro
- 17 Paramento laterale destro
- 18 Mensa
- 18a Mensa, elementi della base
- 18b/d Mensa, elementi laterali di raccordo sinistri
- 18e/g Mensa, elementi laterali di raccordo destri

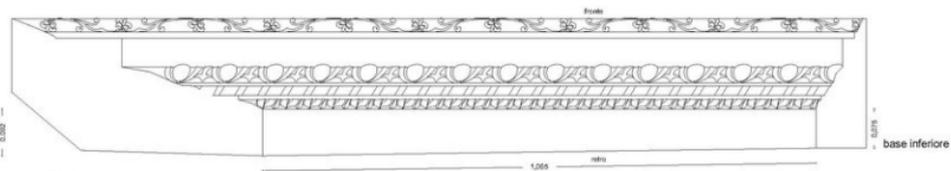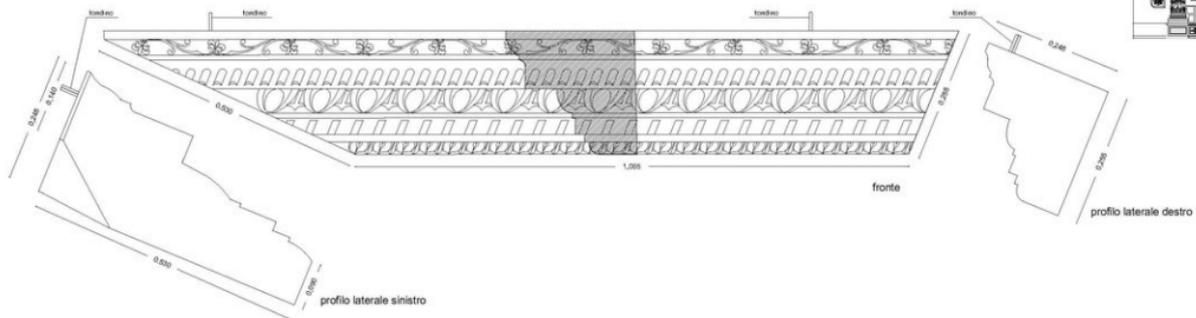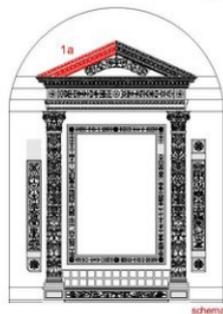

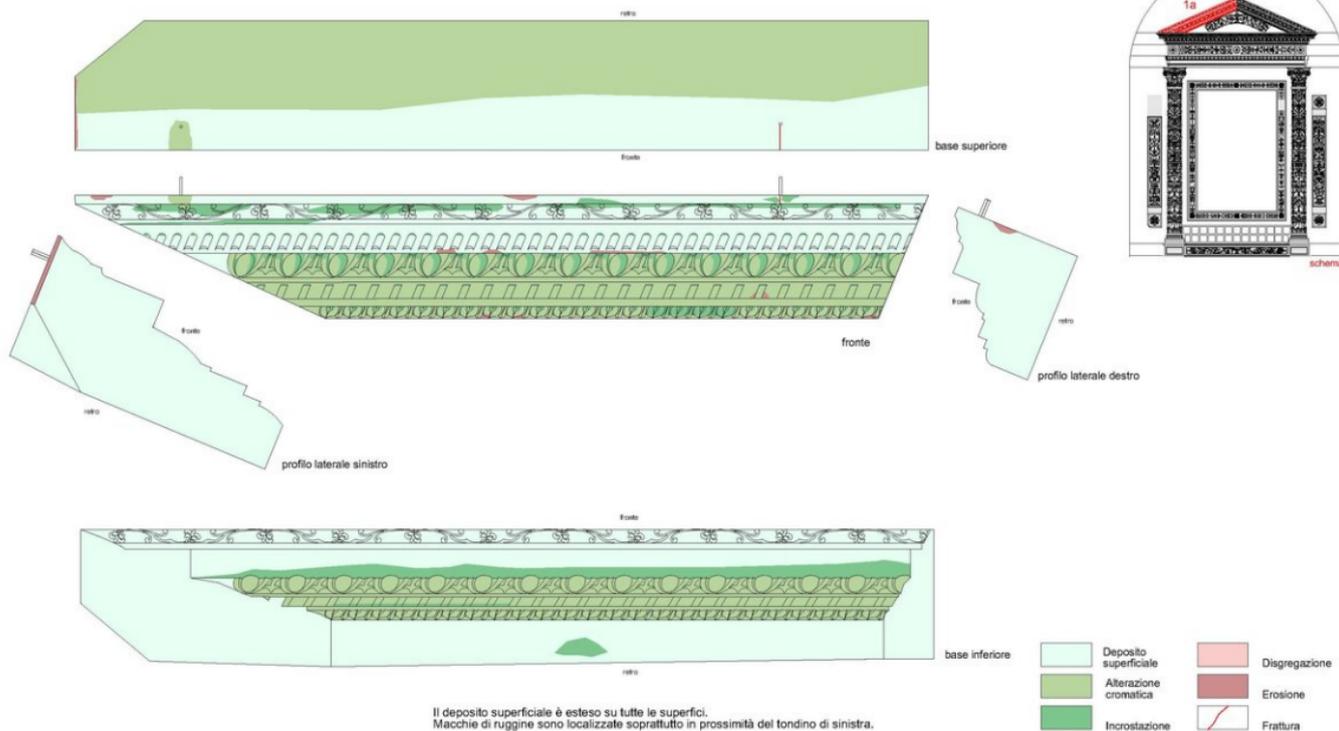

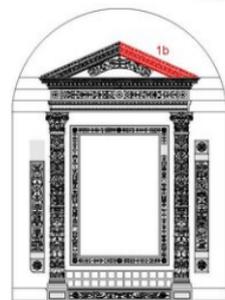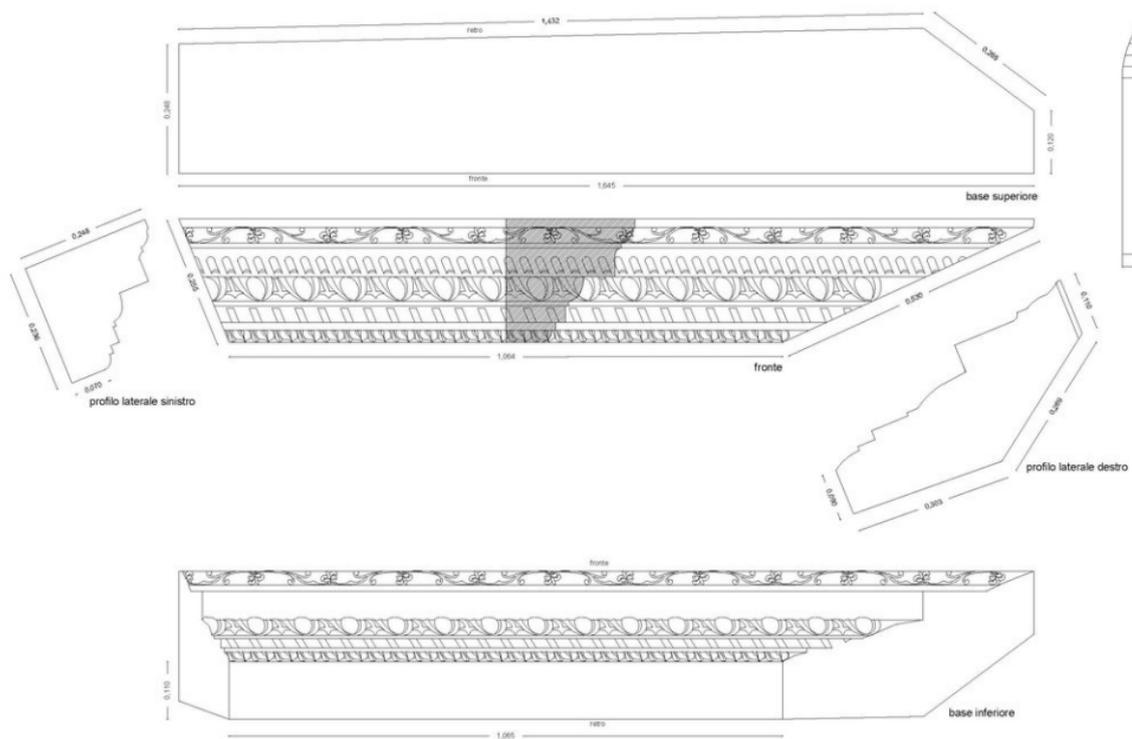

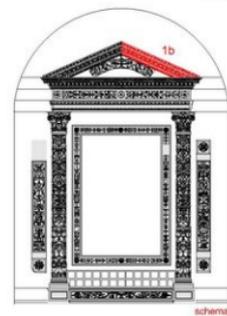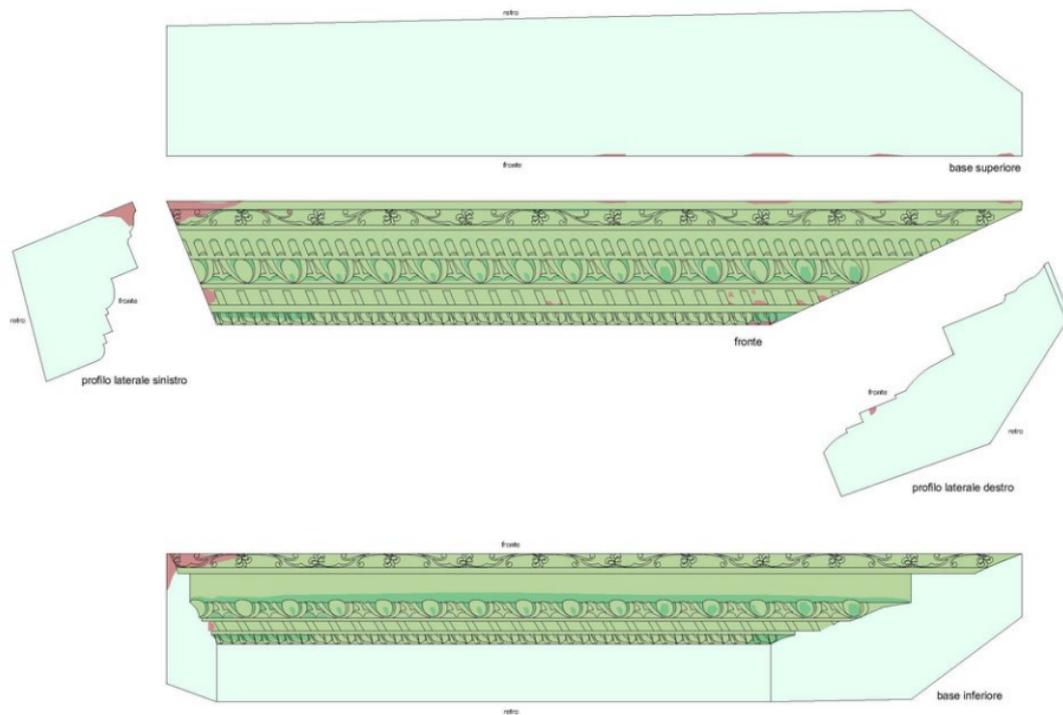



Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
Lo stato di conservazione è buono.

0,05 0,25 m


	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrostazione		Frattura

FREGIO DEL TIMPANO  
RILIEVO E MAPPATURA

2a  
2b  
2c

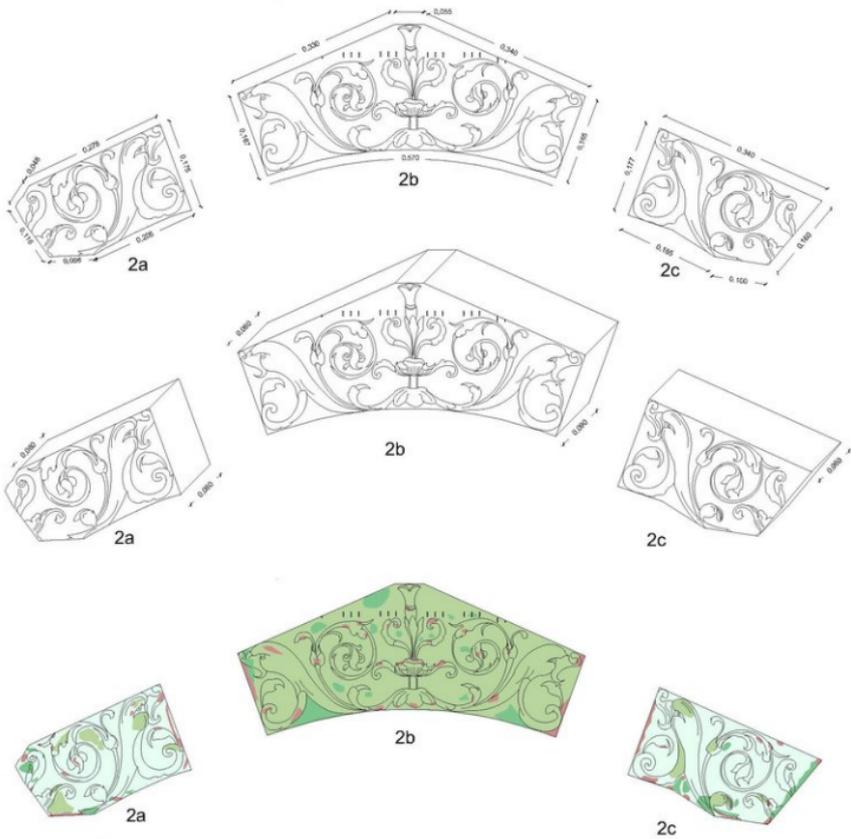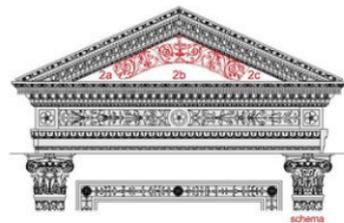


Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
Sono presenti puntuali fenomeni di incrostazioni.  
L'elemento 2b presenta dei fori sulla parte superiore.


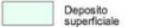
	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrostazione		Frattura

CORNICE - ELEMENTO SINISTRO  
RILIEVO

3a

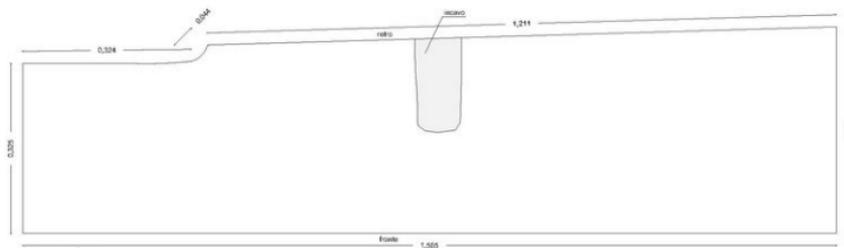


base superiore

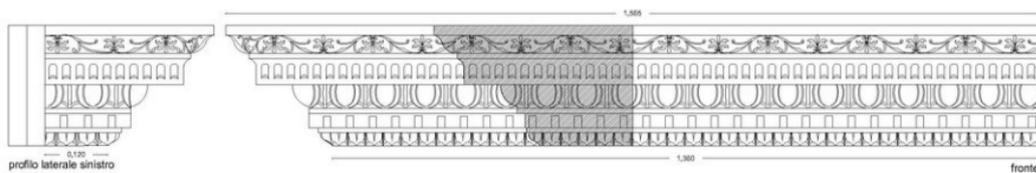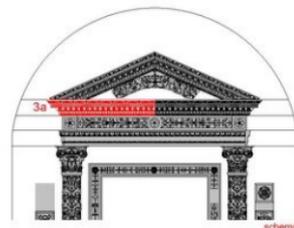

profilo laterale sinistro


fronte

profilo laterale destro

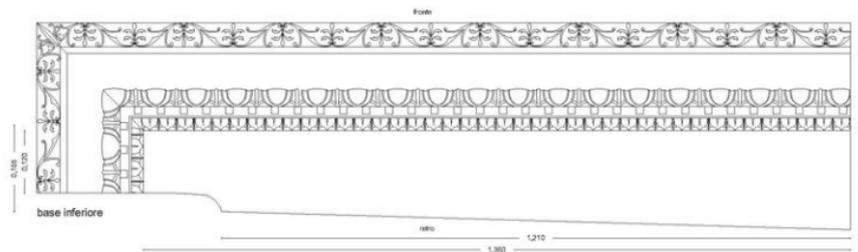


base inferiore

0,05 0,25 m

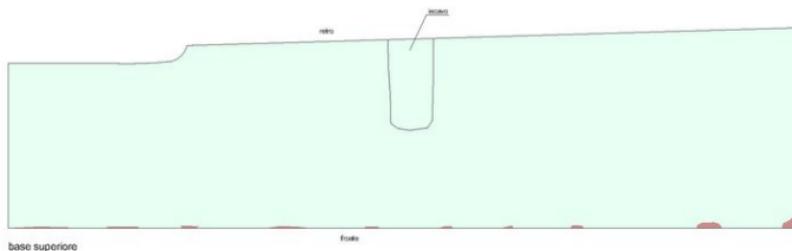


base superiore


fronte

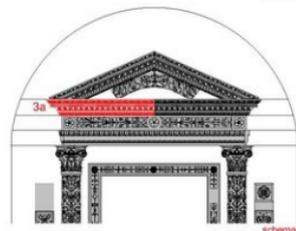


profilo laterale sinistro

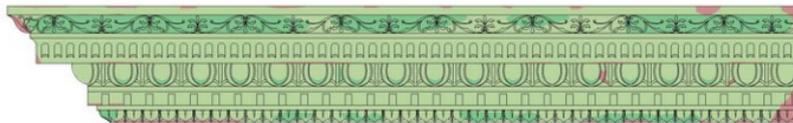

fronte

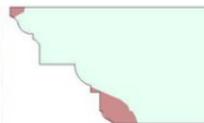

profilo laterale destro

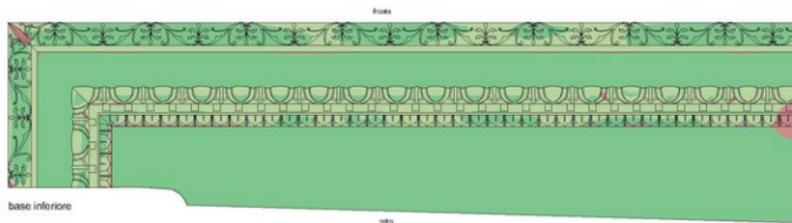


base inferiore

naso

Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
Lo stato di conservazione è mediocre.




	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrostazione		Frattura

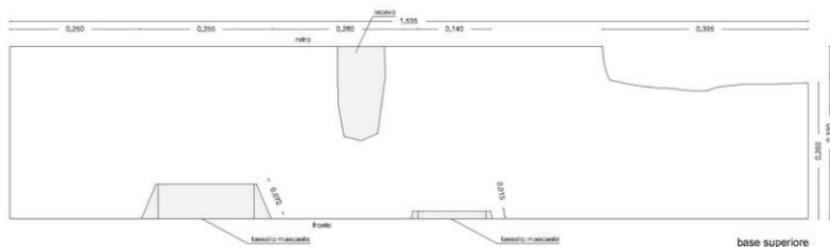


base superiore




schema

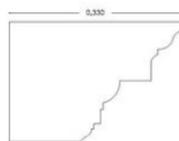


profilo laterale sinistro

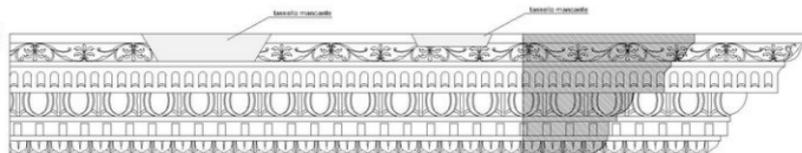

fronte

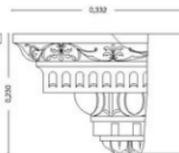


profilo laterale destro

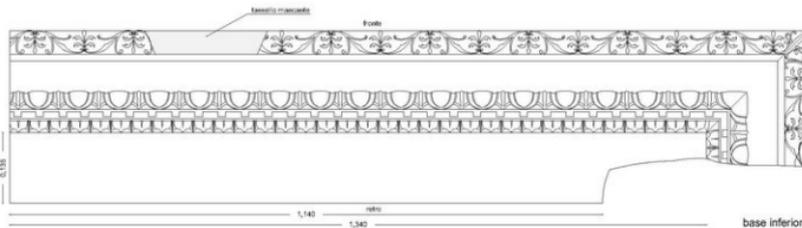


base inferiore




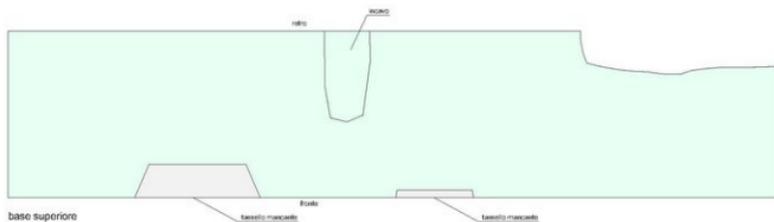

base superiore

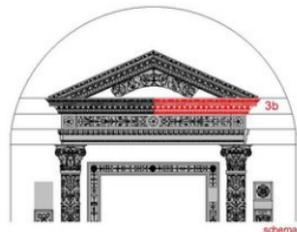


schermata

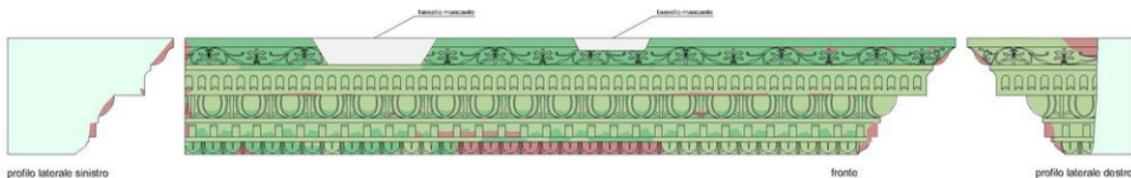

profilo laterale sinistro

fronto

profilo laterale destro

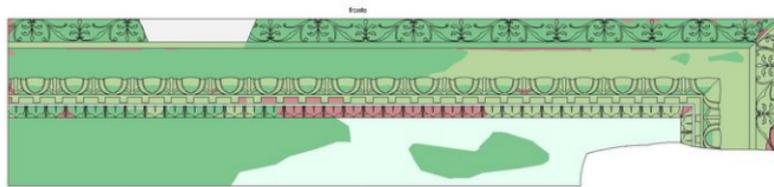

base inferiore

Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
I due tasselli non sono stati rinvenuti.  
Lo stato di conservazione è buono.






	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrostazione		Frattura


CORNICE - ELEMENTO LATERALE SINISTRO

RILIEVO E MAPPATURA

3c

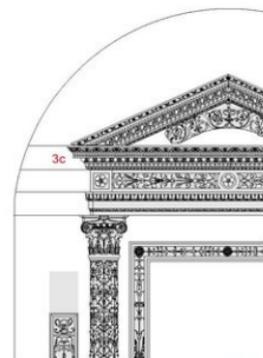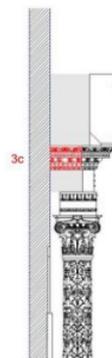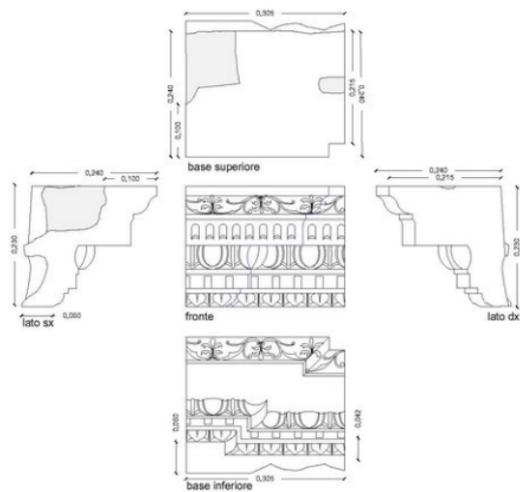

schema

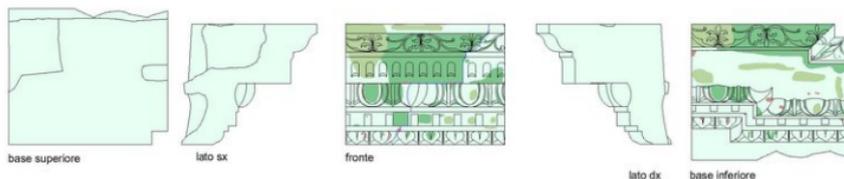

Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici. Sono presenti puntuali fenomeni di incrostazioni. L'elemento presenta una sagoma irregolare.







	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrostazione		Frattura

0,05 0,25 m

CORNICE - ELEMENTO LATERALE DESTRO

RILIEVO E MAPPATURA


3d

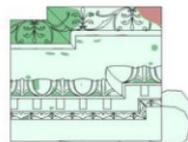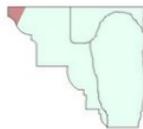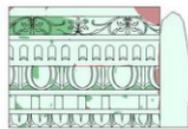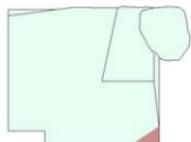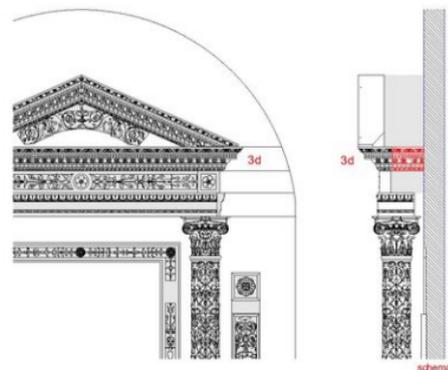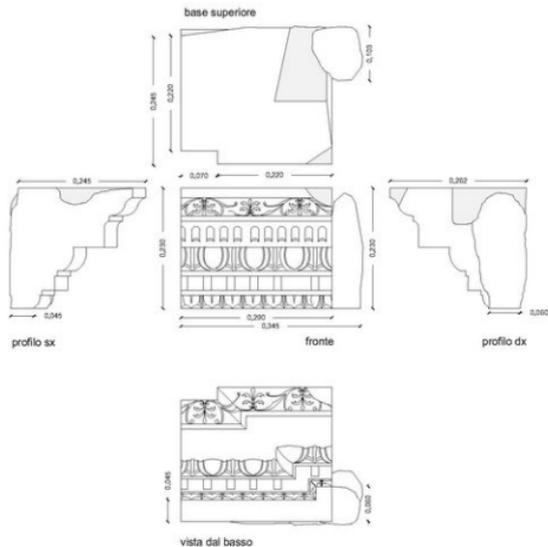


Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici. Sono presenti puntuali fenomeni di incrostazioni. L'elemento presenta una sagoma irregolare.


	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrostazione		Frattura

0 0,25 0,25 m

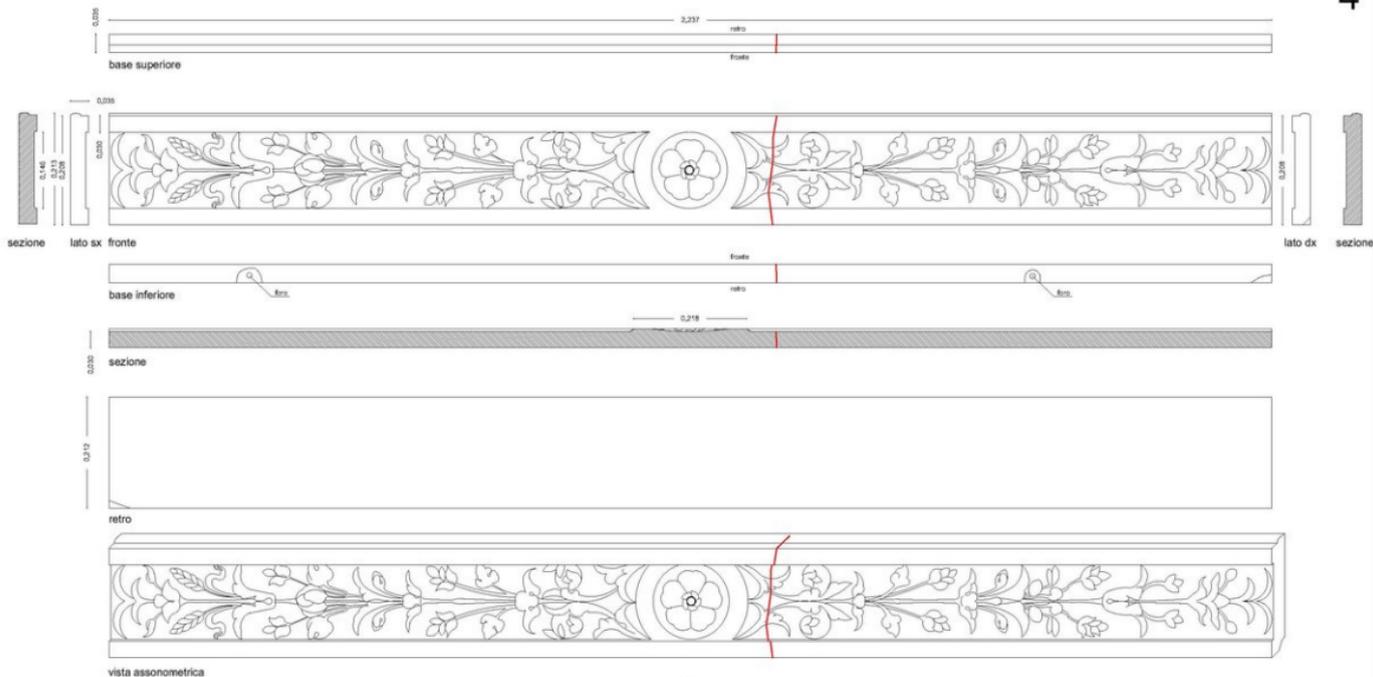

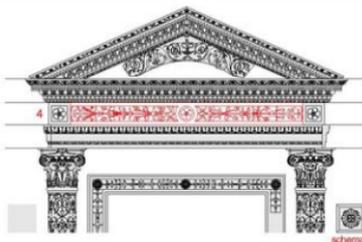


base superiore

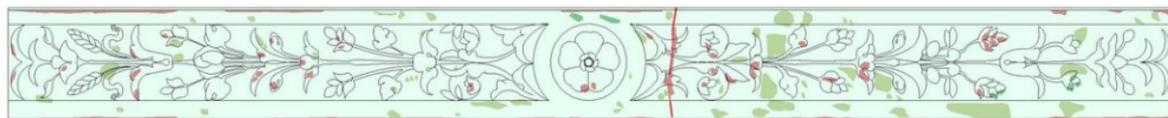

laterale sinistro fronte

laterale destro

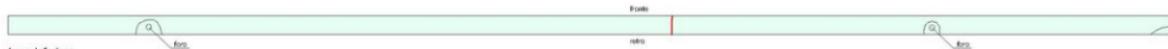

base inferiore






retro


	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrostazione		Frattura

Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
L'elemento presenta una recente frattura passante e fenomeni di erosione lungo i bordi.  
Due fori sono presenti sulla base inferiore.







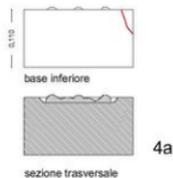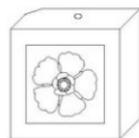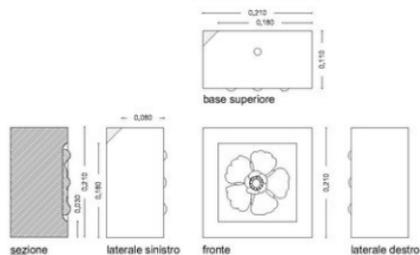

4a

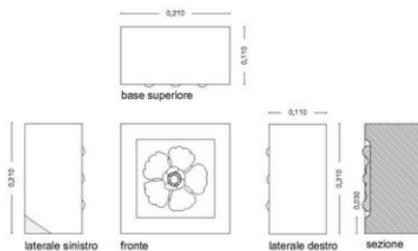


4b

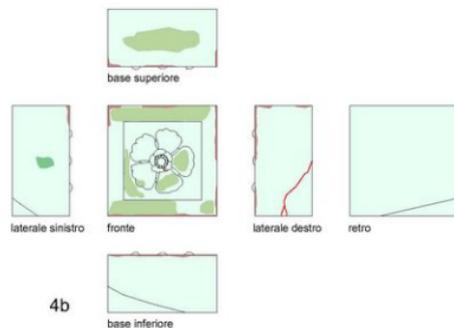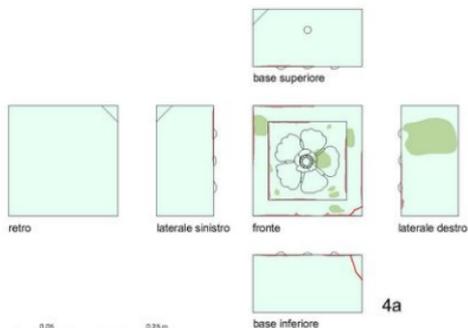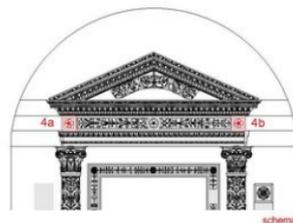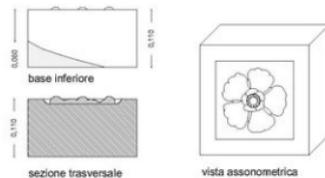


Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
 Il fiore 4a presenta un foro sulla base superiore e la sua base inferiore è bocciardata.  
 Il fiore 4b presenta una frattura nel laterale destro.

	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrostazione		Frattura




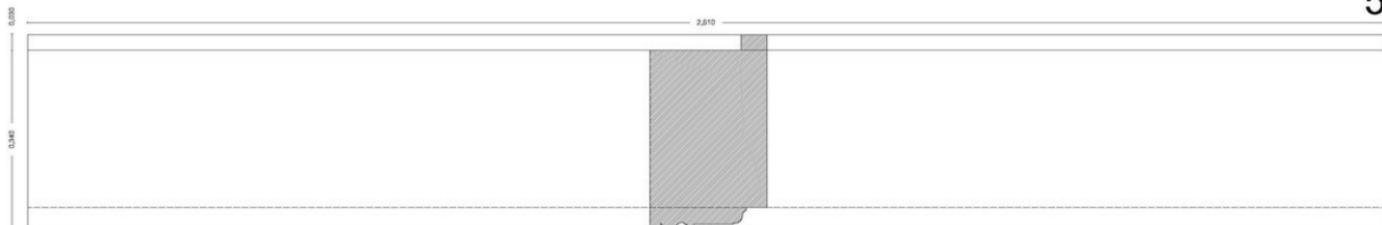

base superiore

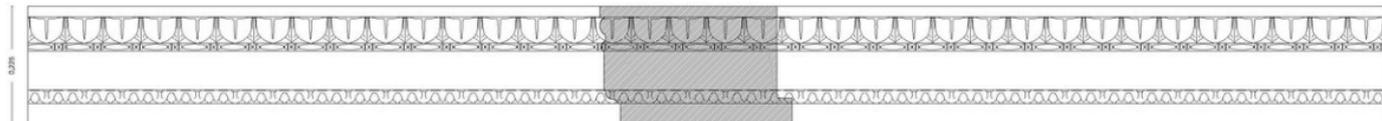

fronte

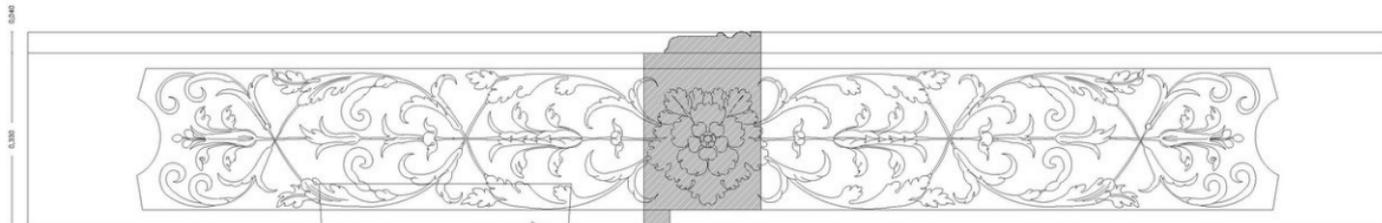



base inferiore

0,300




0,475

tassello

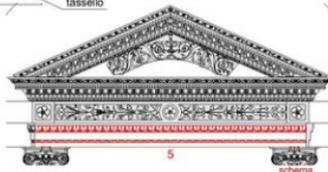

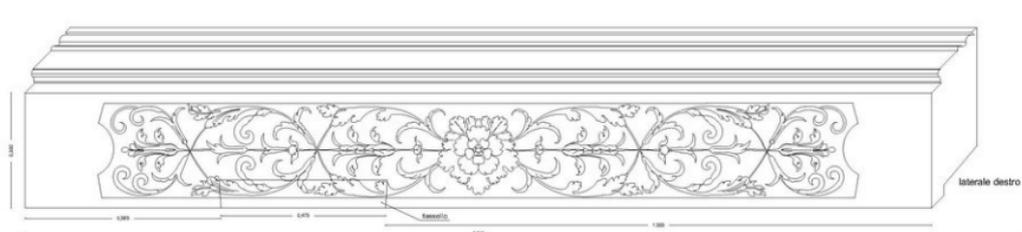

vista assonometrica dal basso

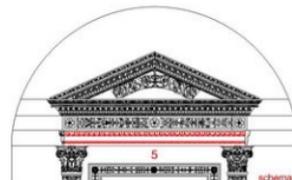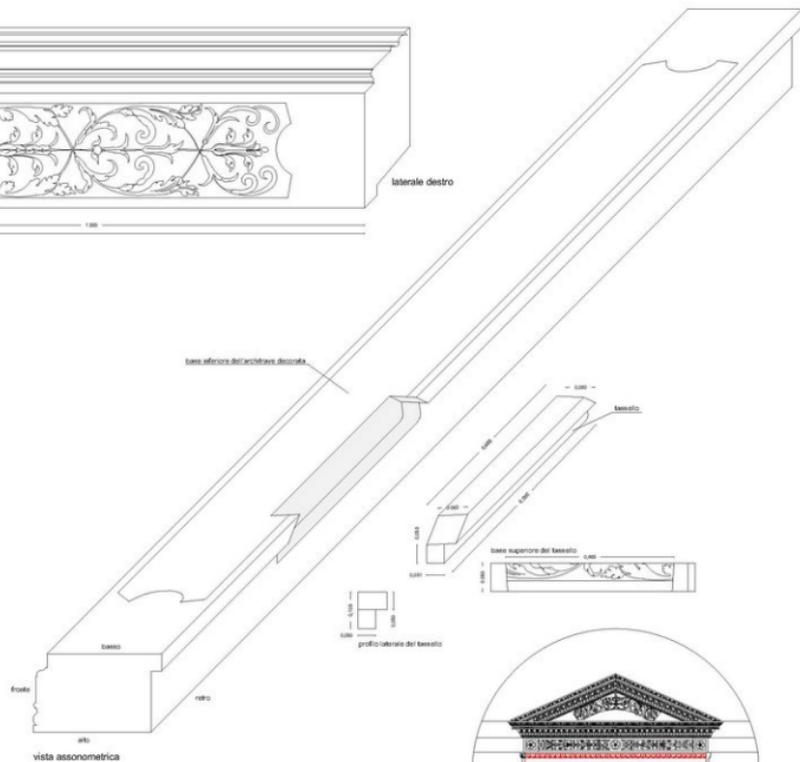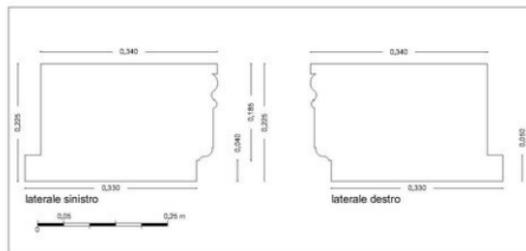




base superiore




fronte

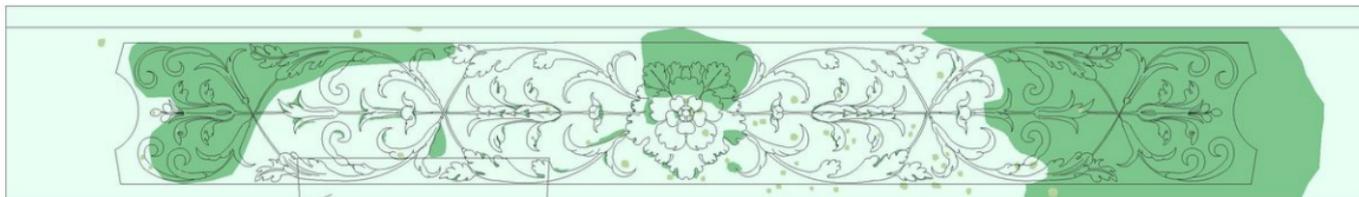




base inferiore

tassello

Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
La base inferiore presenta estesi depositi di guano.  
La decorazione della base inferiore sagoma l'alloggiamento del capitello.

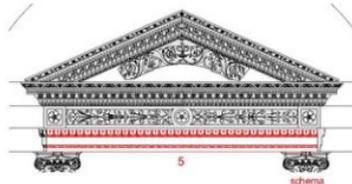






	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrustazione		Frattura

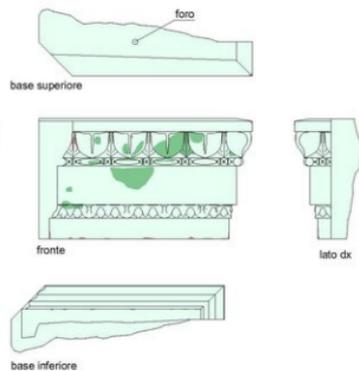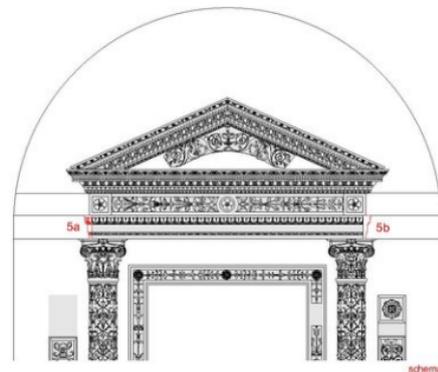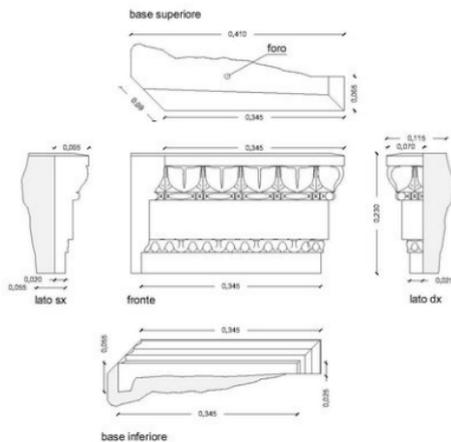

Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
Sono presenti puntuali fenomeni di incrostazioni.  
L'elemento 5b non è stato rinvenuto.



	Deposito superficiale		Diagregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrostazione		Frattura



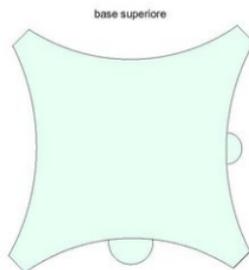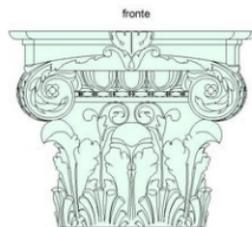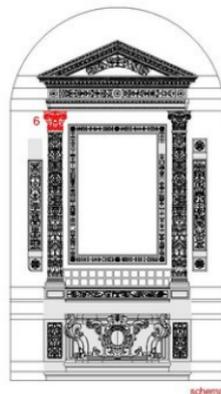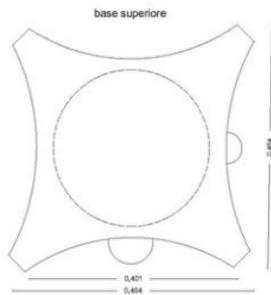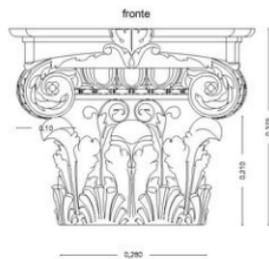

Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
Il capitello 6 è solidale alla colonna 7.


	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatiche		Erosione
	Incrostazione		Frattura

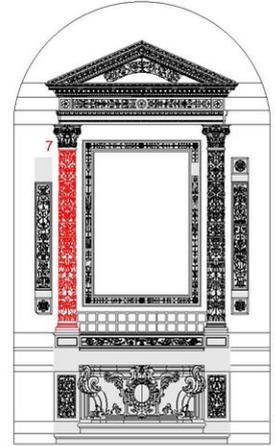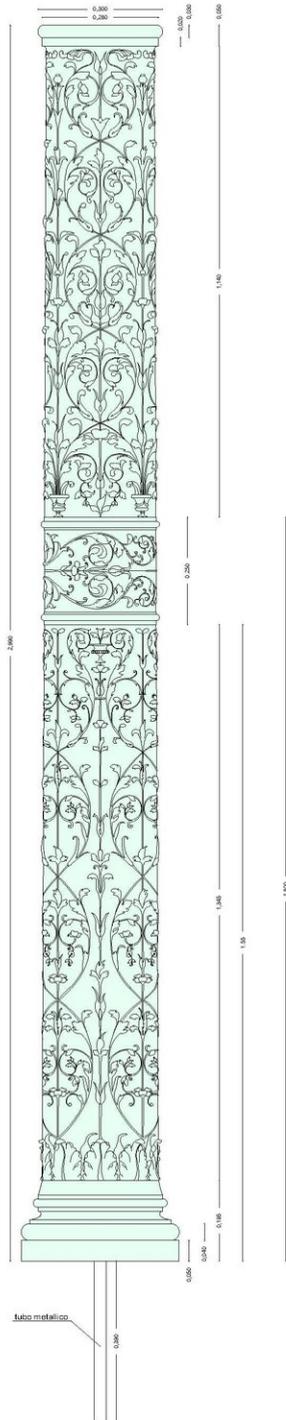



schema

Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
La colonna 7 è solidale con il capitello 6.  
L'attuale collocazione impedisce la ricognizione completa.

	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrostazione		Frattura

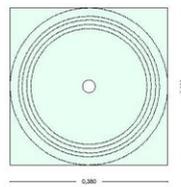







base della colonna

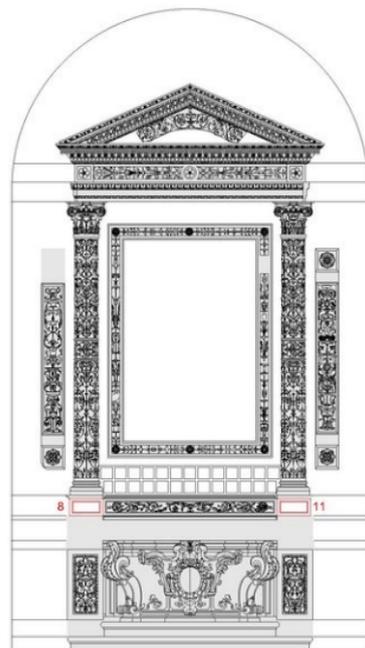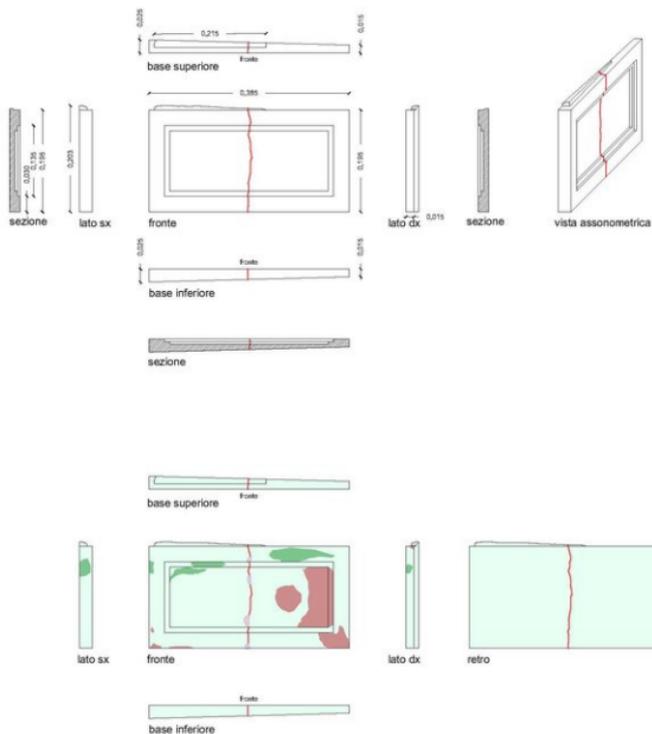

	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrostazione		Frattura

Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
 L'elemento presenta una frattura passante recente.  
 L'elemento 11 non è stato rinvenuto.




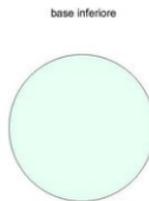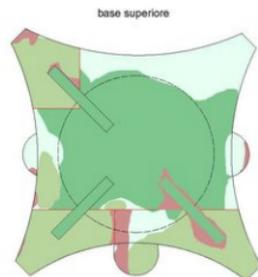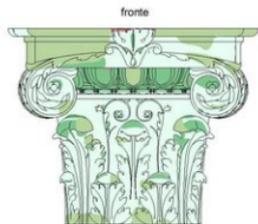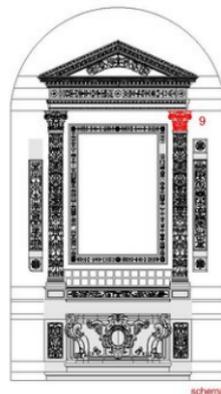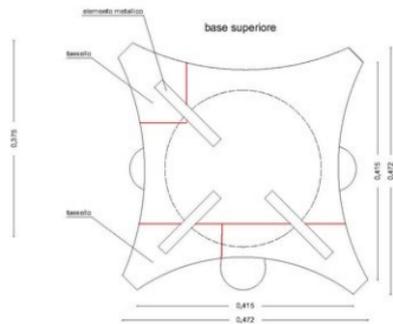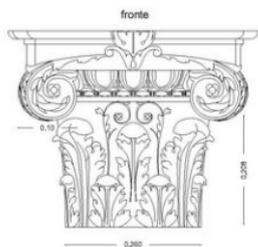


Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
Un fessello è completamente staccato dal resto.  
Diffusa ossidazione è presente sugli elementi metallici.

	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrostazione		Frattura



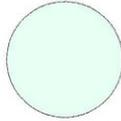


sommità della colonna

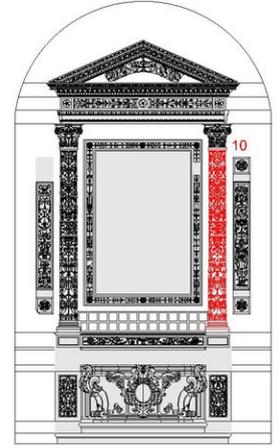

schema




Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
Una lacuna significativa è presente alla base della colonna.  
L'attuale collocazione impedisce la ricognizione completa.



	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrostazione		Frattura

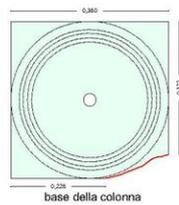

base della colonna



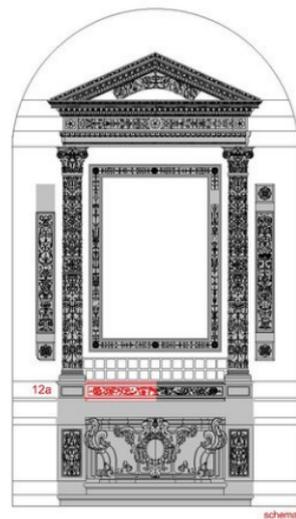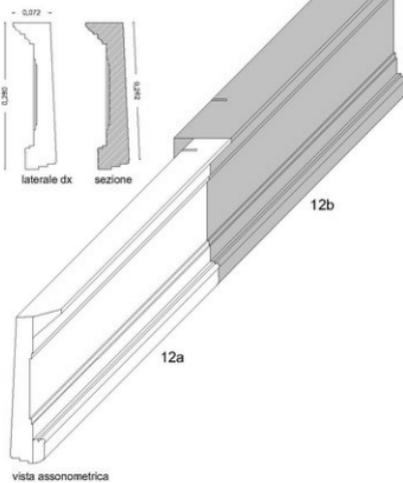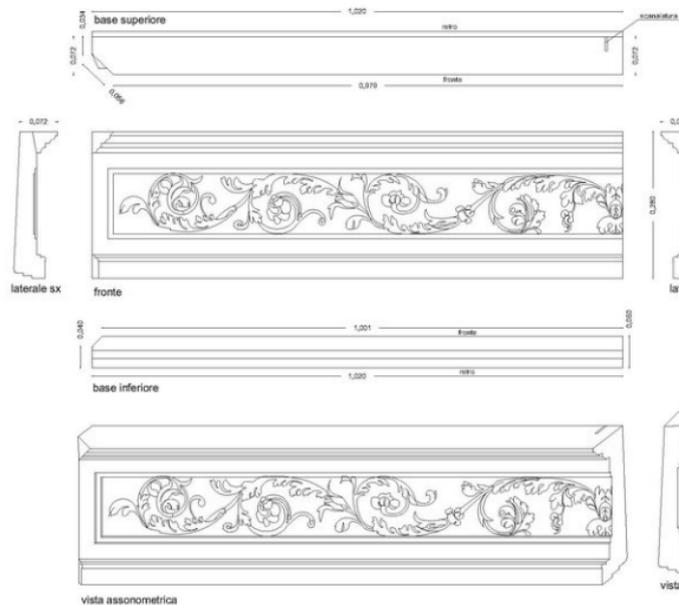


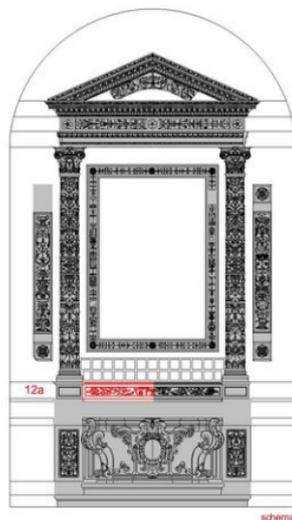
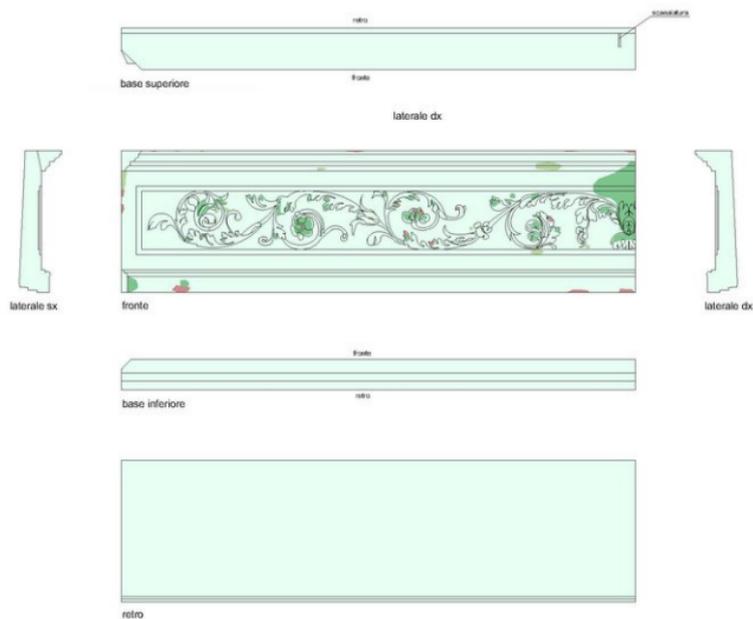


	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrostazione		Frattura

Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
L'elemento 12a presenta un profilo differente dal 12b.  
Lo stato di conservazione è buono.



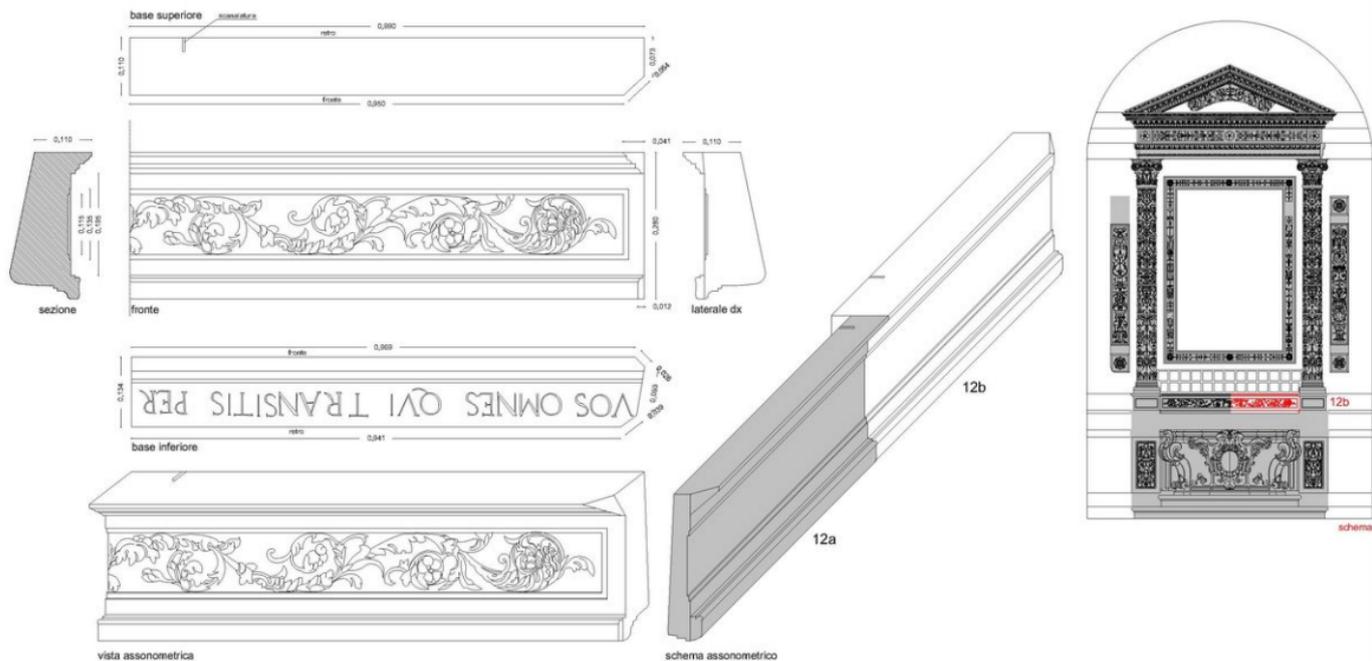

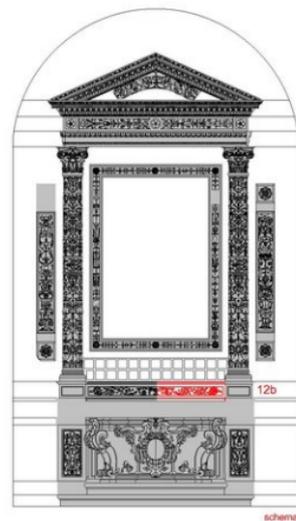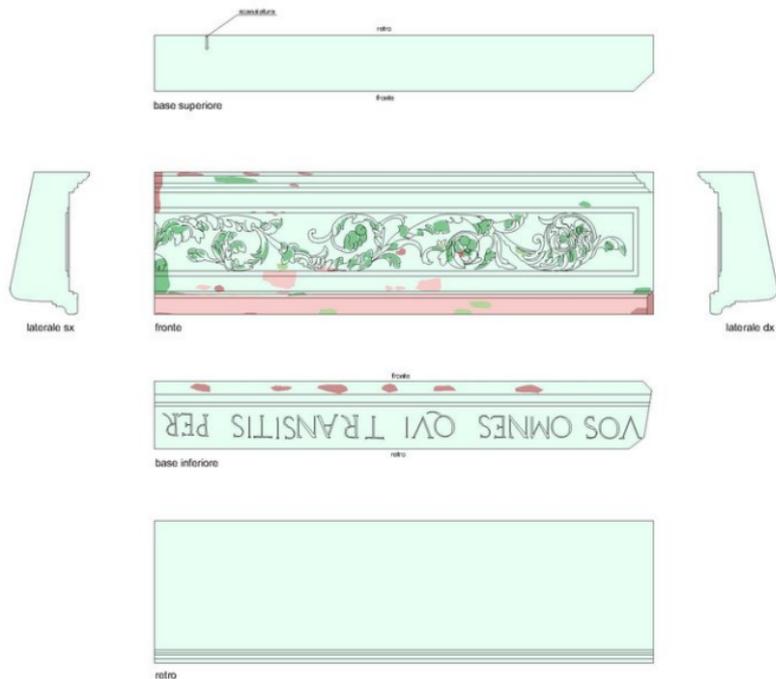









	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrostazione		Frattura

Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
L'elemento 12b presenta un profilo differente dal 12a.  
Sulla base inferiore è incisa una iscrizione latina incompleta.



ORNAMENTI DEL RIQUADRO CENTRALE  
RILIEVO E MAPPATURA

13a  
13b  
13c

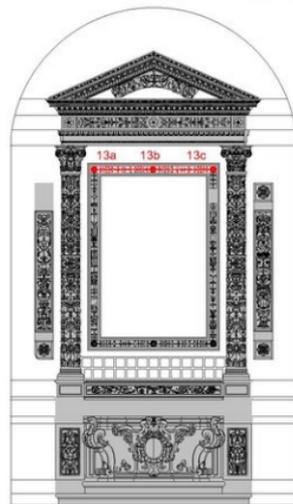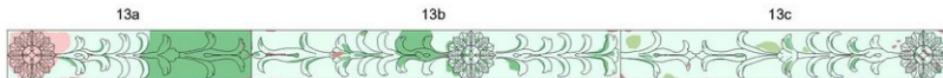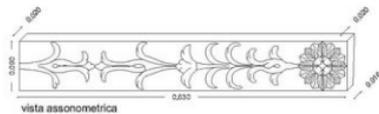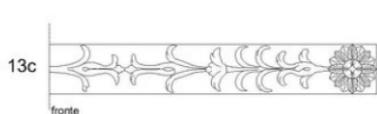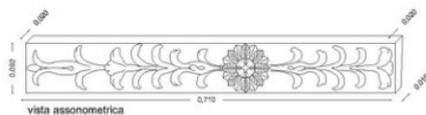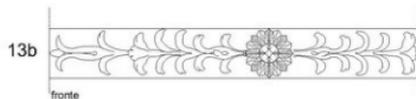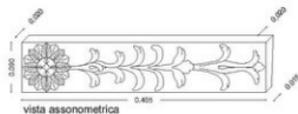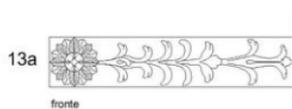



Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
In tutti e tre gli elementi diffusa presenza  
di opacità superficiale

	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrostazione		Frattura




ORNAMENTI DEL RIQUADRO CENTRALE  
RILIEVO E MAPPATURA

13d  
13e  
13f  
13g

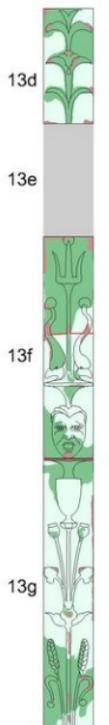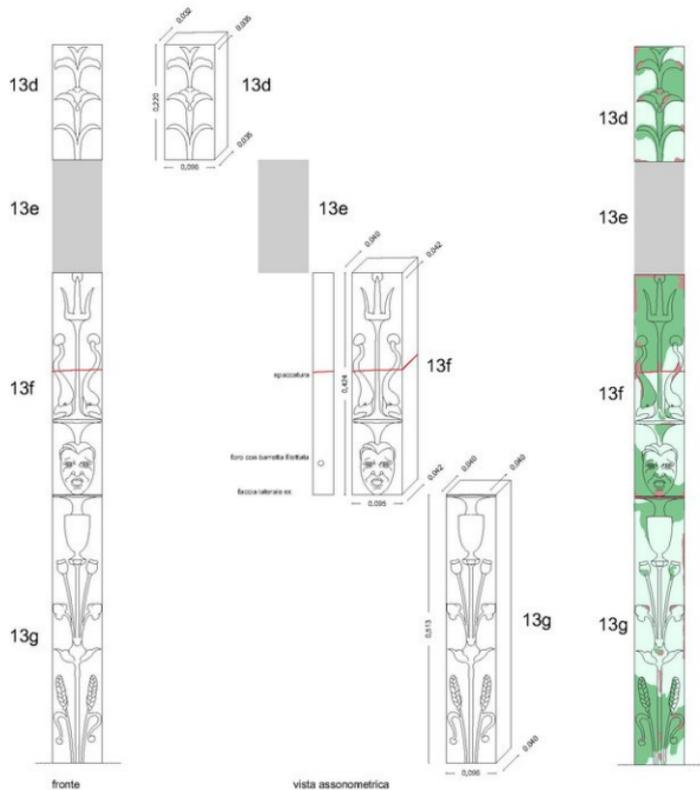


Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
L'elemento 13e non è stato rinvenuto.  
L'elemento 13f presenta una frattura recente.

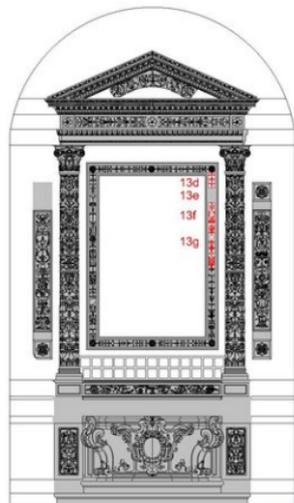

schema

	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrostazione		Frattura




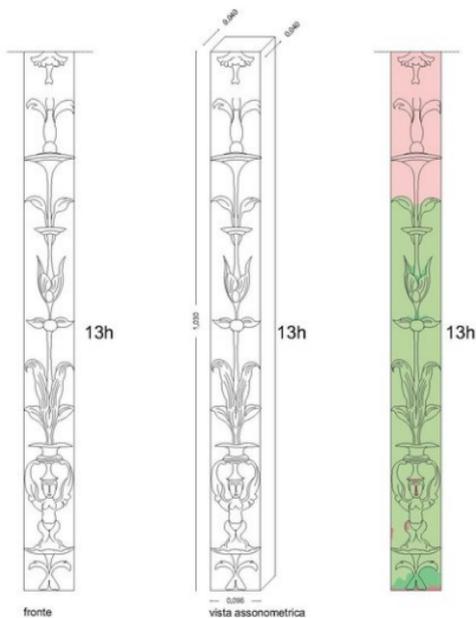

fronte

vista assonometrica





schema

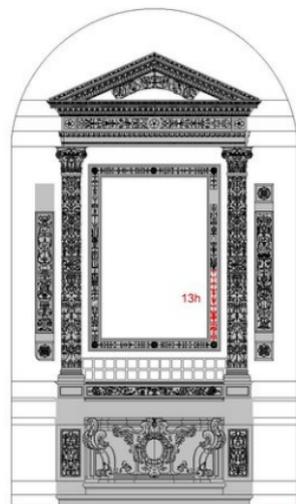


Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici. Lo stato di conservazione è pessimo, soprattutto nel terzo superiore dove si riscontrano gravi effetti degenerativi (perdita di materia per disgregazione da scagliatura).

	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrostazione		Frattura



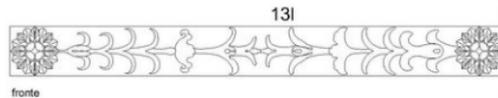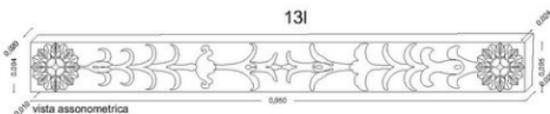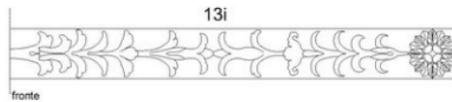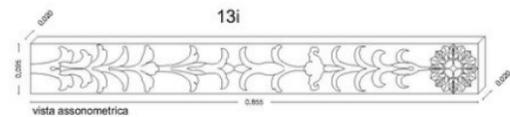

Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
 Diffusa presenza di croste sottili.


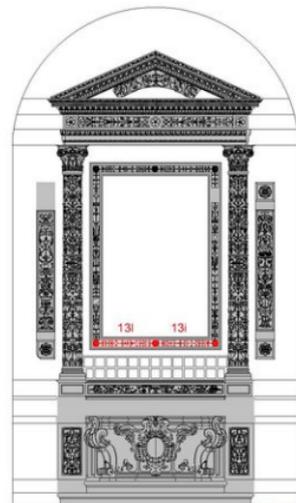


schema

	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrostazione		Frattura



ORNAMENTI DEL RIQUADRO CENTRALE  
RILIEVO E MAPPATURA

13m  
13n

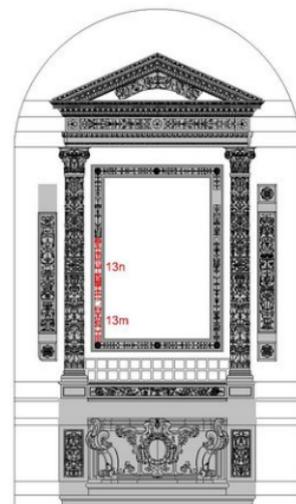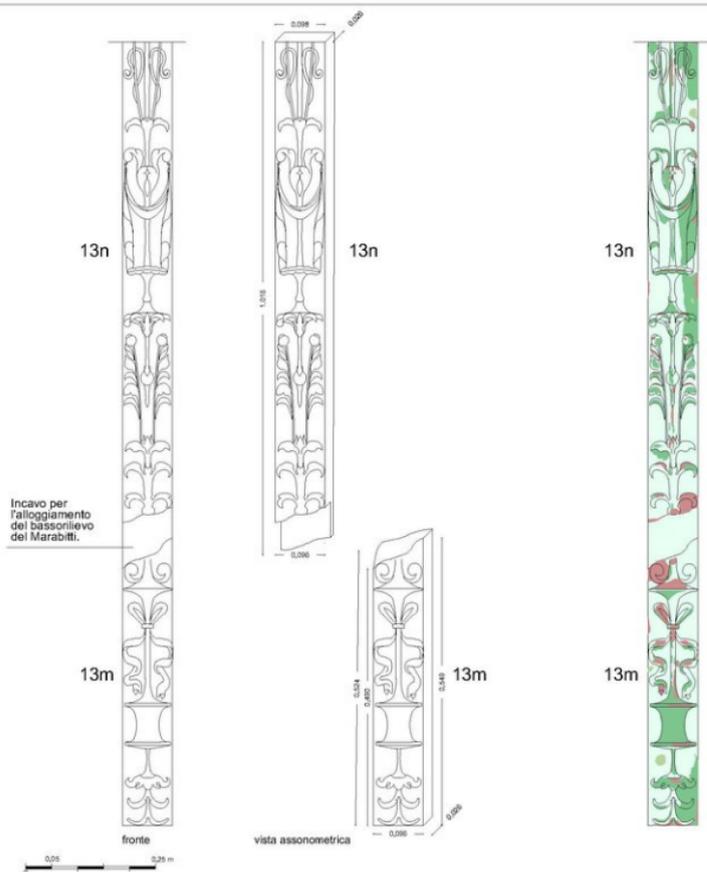

Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici. Le estremità degli elementi 13m e 13n sono sagomate a formare l'alloggiamento di un particolare del bassorilievo del Marabitti. L'elemento 13m denota maggiore porosità superficiale ed opacità diffusa.


	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrostazione		Frattura

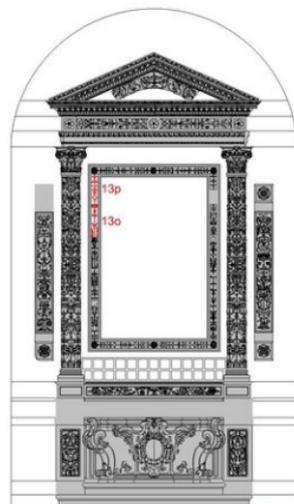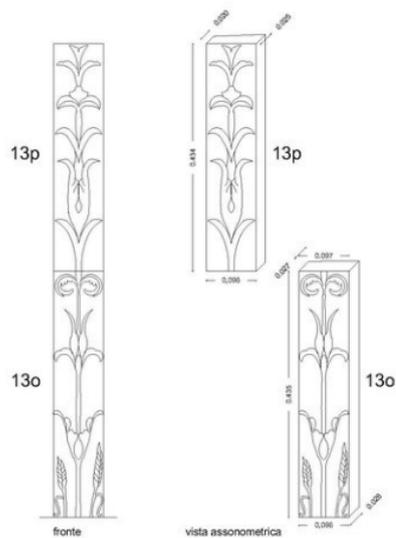

Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
Lo stato di conservazione è mediocre.

	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrostazione		Frattura



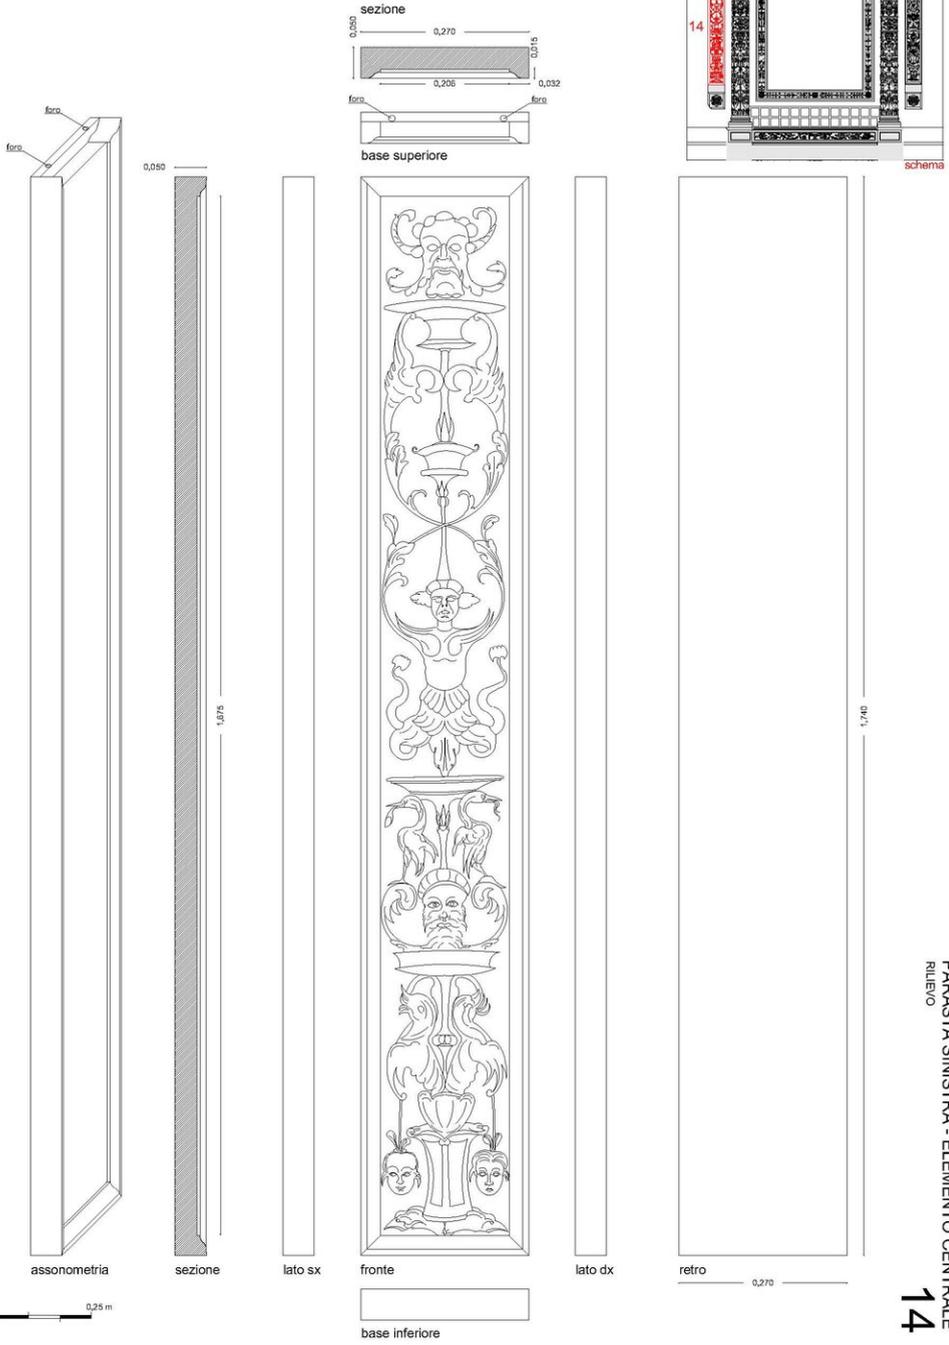


	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrostazione		Frattura

Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
Manca una porzione della cornice superiore.  
Lo stato di conservazione è mediocre.



base superiore

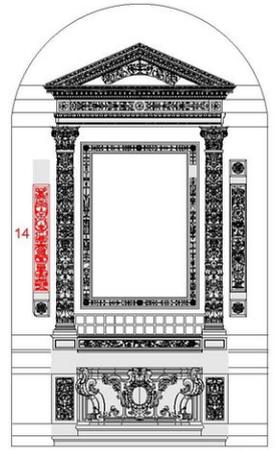

retro



lato sx



fronte




lato dx




base inferiore



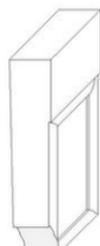

vista assonometrica

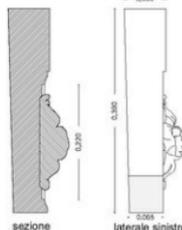


sezione

laterale sinistro




sezione

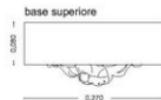

base superiore

0,230

0,270

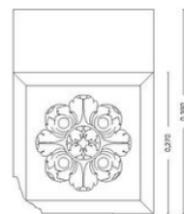


fronte

0,300


0,215



laterale destro

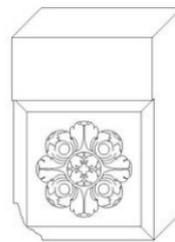


vista assonometrica

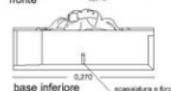

base inferiore

scanditura e foro

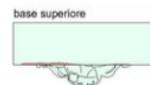

base superiore



fronte



laterale destro



base inferiore


scanditura e foro



retro






laterale sinistro

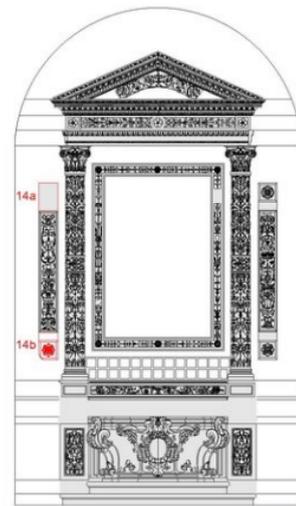


schema

Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
L'elemento 14a non è stato rinvenuto.  
L'elemento riporta sul laterale destro una porzione di iscrizione.

	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrostazione		Frattura

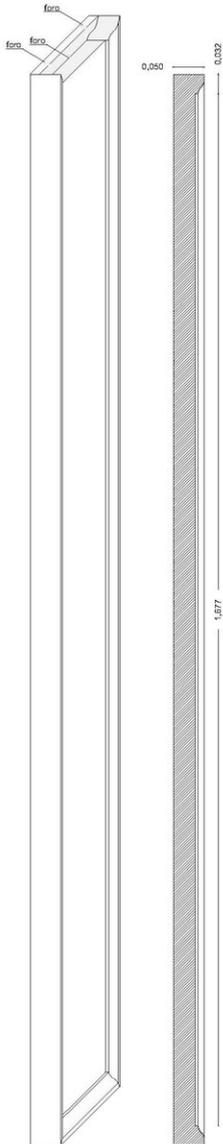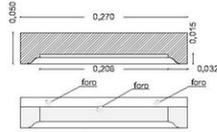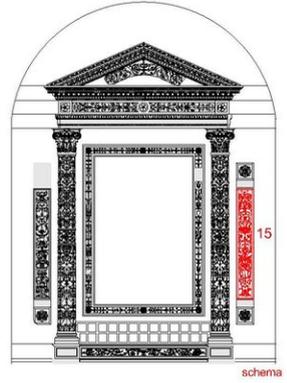


assonometria

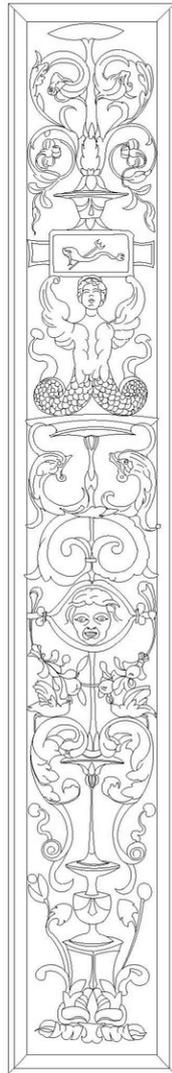


fronte

base inferiore

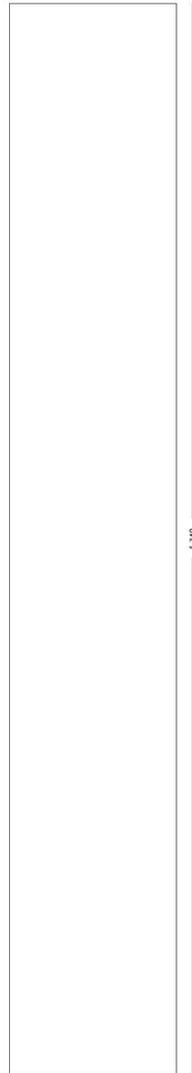


retro

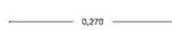


	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrostazione		Frattura


Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
Manca una porzione della cornice superiore.  
Lo stato di conservazione è mediocre.

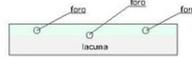

base superiore

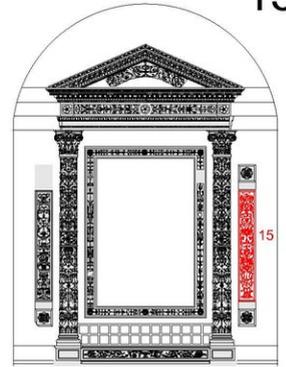

schema

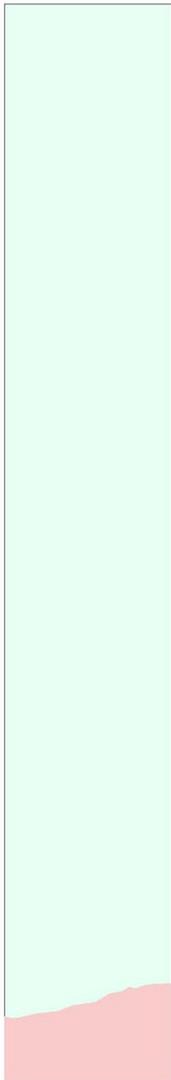

retro



lato sx



fronte



lato dx




base inferiore






vista assonometrica

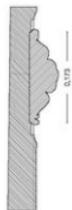



sezione




lato sx

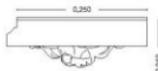

pianta base superiore

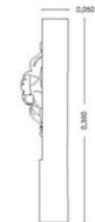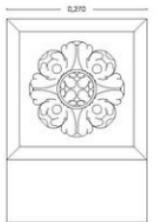

lato dx

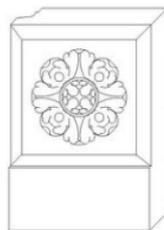

vista assonometrica



base inferiore



sezione


base superiore




retro



lato sx

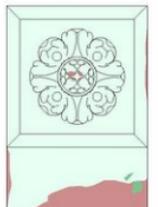


fronte

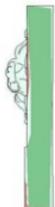

lato dx




base inferiore

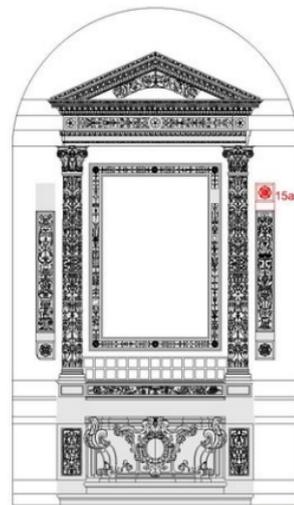

15a

schema

Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
 Sulla base inferiore è praticato un foro.  
 Il lato sinistro presenta una segomatura  
 su tutta la sua lunghezza.

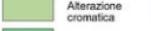	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrostazione		Frattura





vista assonometrica




sezione



lato sx




base superiore

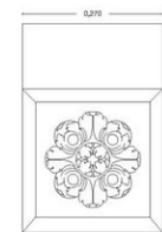

lato sx



lato dx

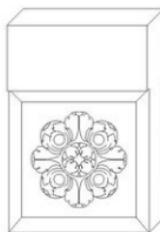

vista assonometrica



base inferiore



sezione

base superiore



fronte



lato sx




lato dx



base inferiore



retro

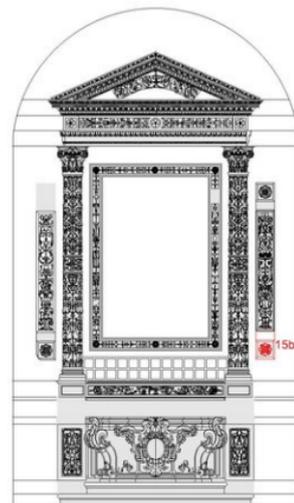





15b

schema

Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
 Il fiore è staccato dal proprio alloggiamento.  
 Tracce di malta sono presenti sulle facce laterali.

	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrostazione		Frattura


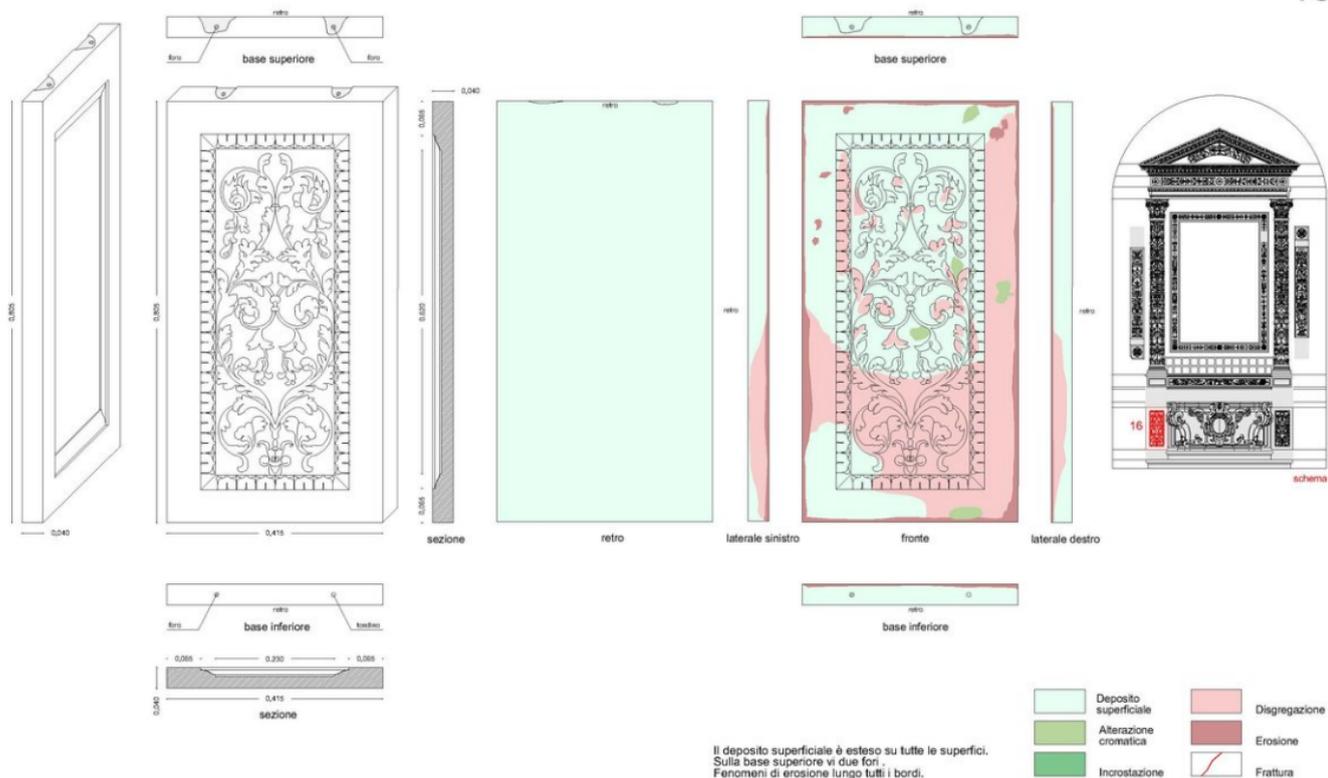


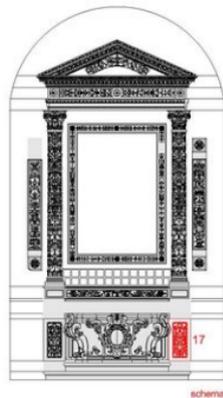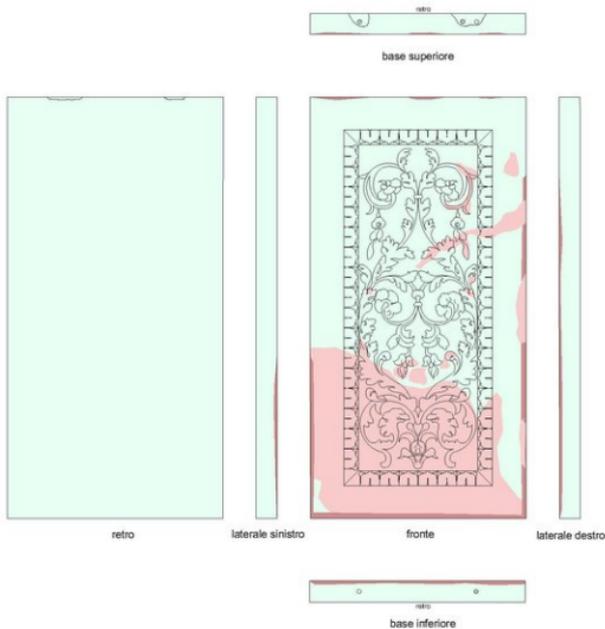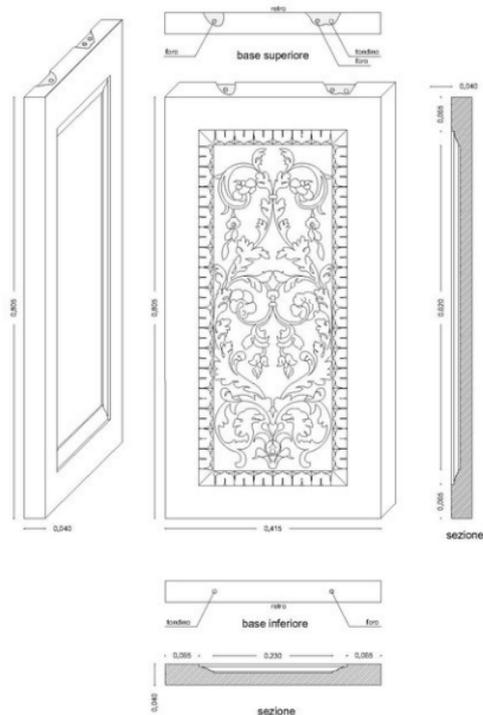

Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
Sulla base superiore vi due fori ed un tondino.  
Fenomeni di erosione lungo tutti i bordi.



- |   |                       |   |               |
|---|-----------------------|---|---------------|
|  | Deposito superficiale |  | Diagregazione |
|  | Alterazione cromatica |  | Erosione      |
|  | Incrostazione         |  | Frattura      |



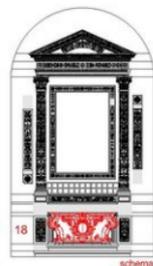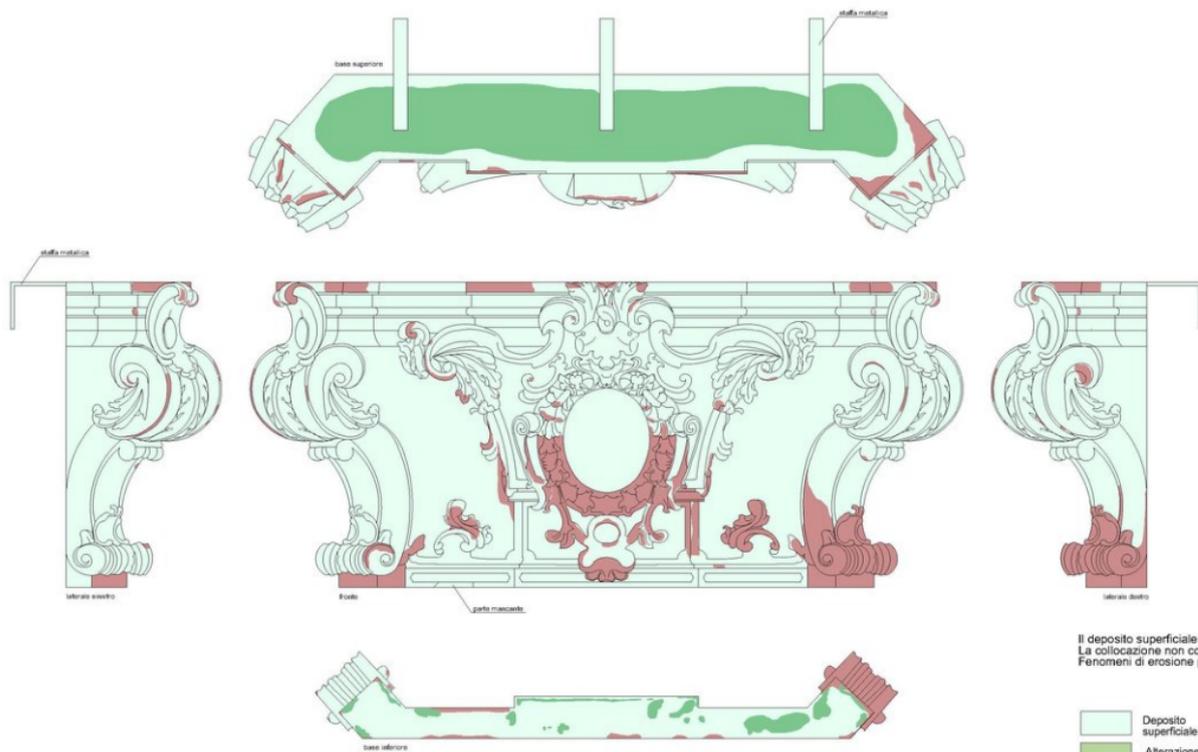


Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
La collocazione non consente uno studio approfondito.  
Fenomeni di erosione prevalentemente sul lato destro.

	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrostazione		Frattura

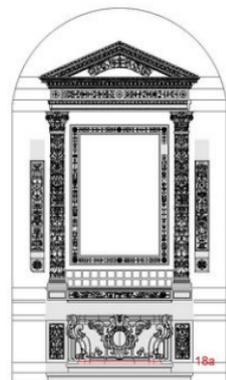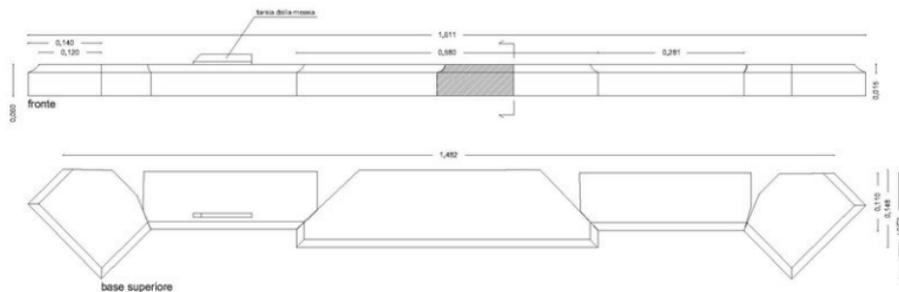



schema

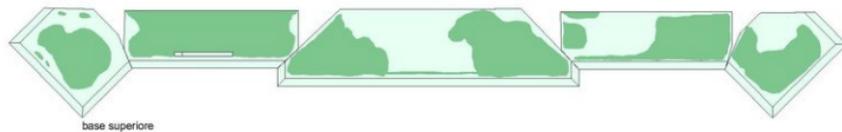


	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrostazione		Frattura

Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
 La base è costituita da 5 elementi separati e diversamente sagomati.  
 Dopo lo smontaggio un elemento della tarsia della mensa è rimasto solidale alla base.




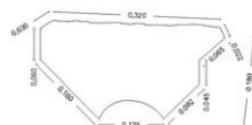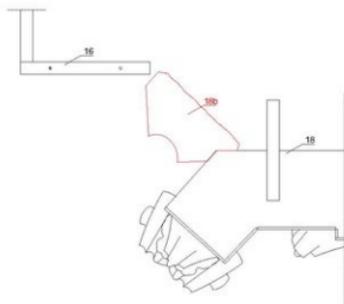


base superiore

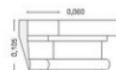


profilo laterale sx

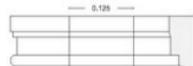




fronte

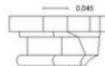

profilo laterale dx

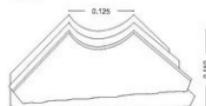

base inferiore

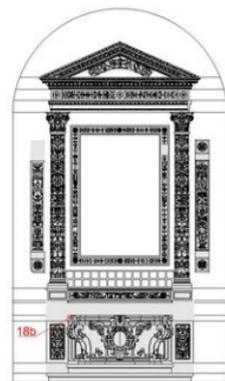
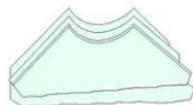



schema

Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
 La base inferiore ha un incavo per consentire  
 l'alloggiamento dei due elementi di raccordo verticali.




	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrostazione		Frattura



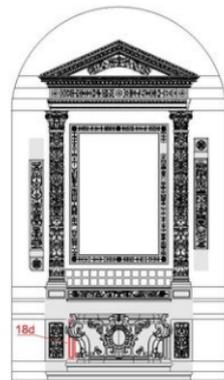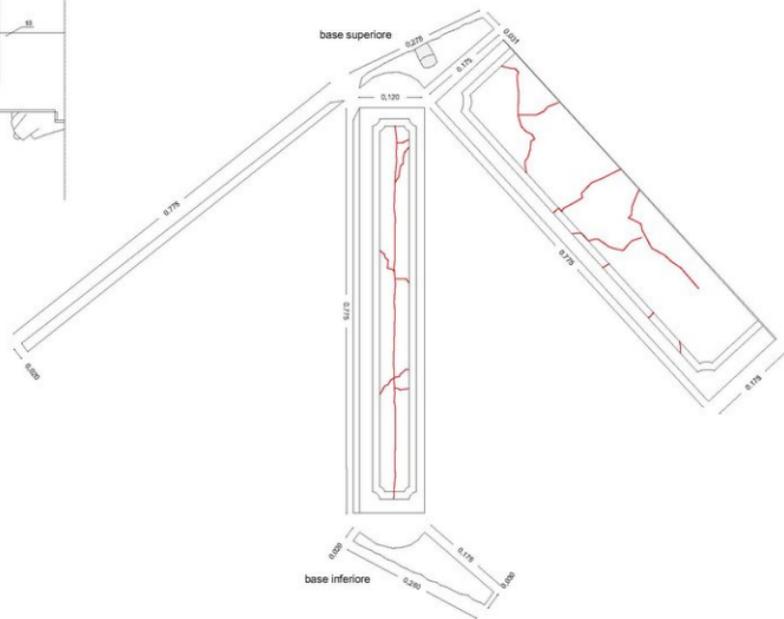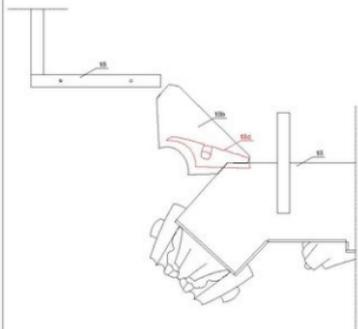

schema

0 0,25 0,25 m

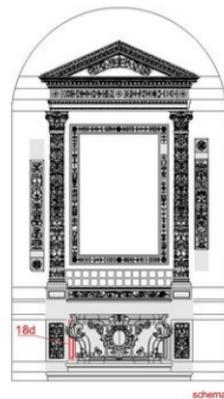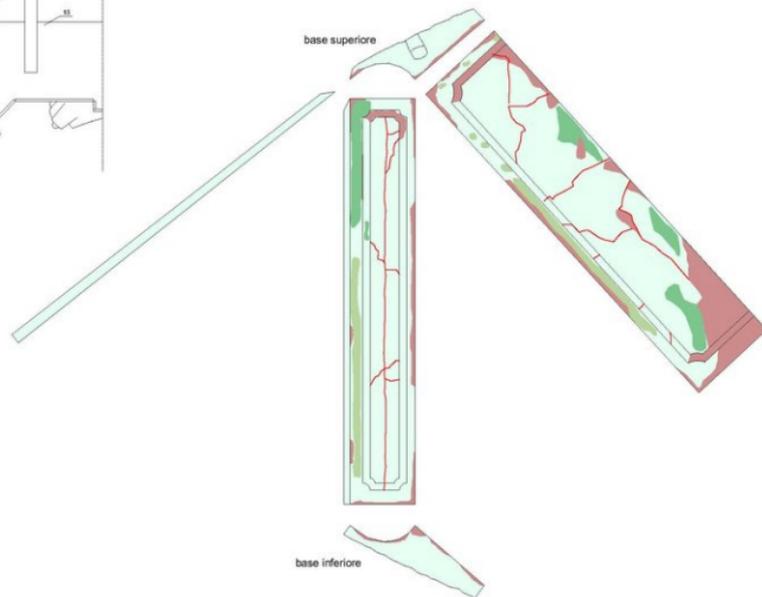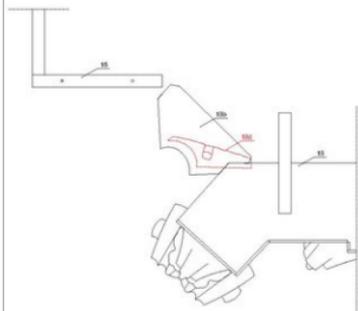


schema

Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
Tutta la lancia è in pessimo stato di conservazione.  
La posizione sinistra del pezzo è stata attribuita  
per deduzione non univoca.  
L'elemento 18c non è stato rinvenuto.

	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrustazione		Frattura


0 0,25 m 0,25 m

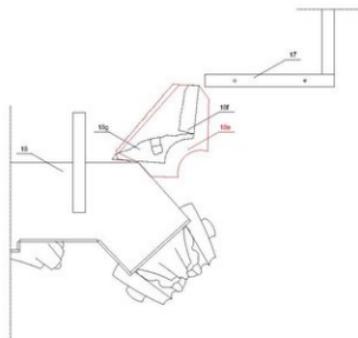


Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
 La base inferiore ha un incavo per consentire  
 l'alloggiamento dei due elementi di raccordo verticali.




base superiore

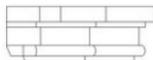


laterale sinistro




fronte

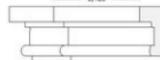

laterale destro

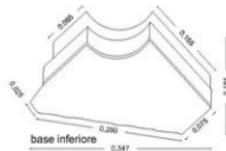

base inferiore

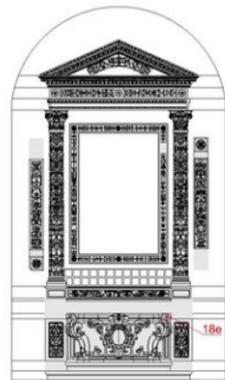

schema



base superiore




laterale sinistro



fronte






laterale destro

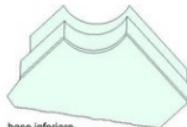

base inferiore

- |   |                       |   |               |
|---|-----------------------|---|---------------|
|  | Deposito superficiale |  | Disgregazione |
|  | Alterazione cromatica |  | Erosione      |
|  | Incrostazione         |  | Frattura      |



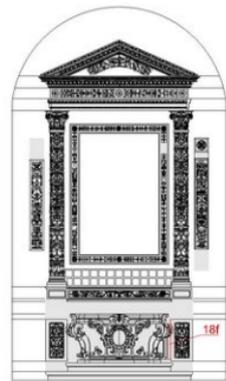
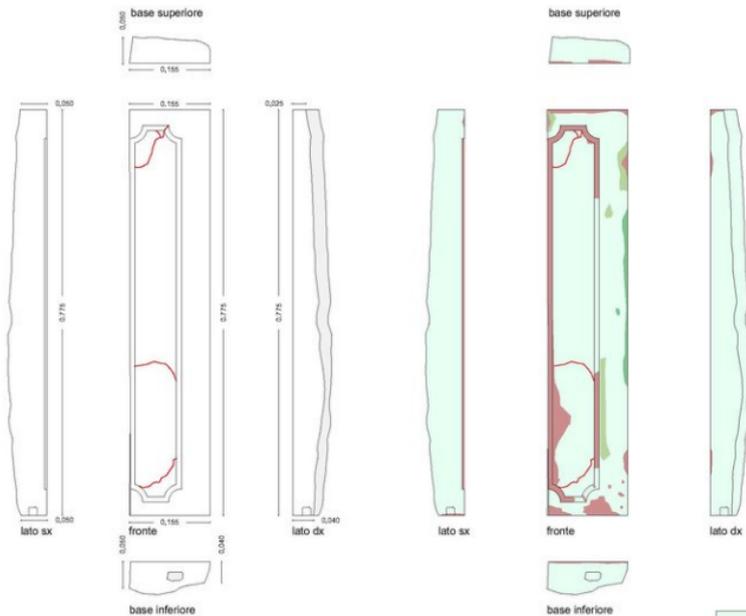
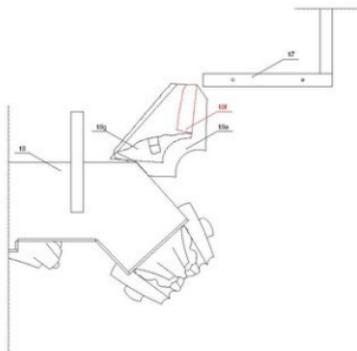





schema

Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
 La posizione destra del pezzo è stata attribuita per deduzione non univoca.  
 La conformazione dell'elemento permette, infatti, il posizionamento dello stesso anche a sinistra della mensa, se ribaltato.

	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrostazione		Frattura



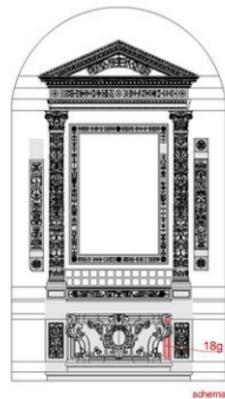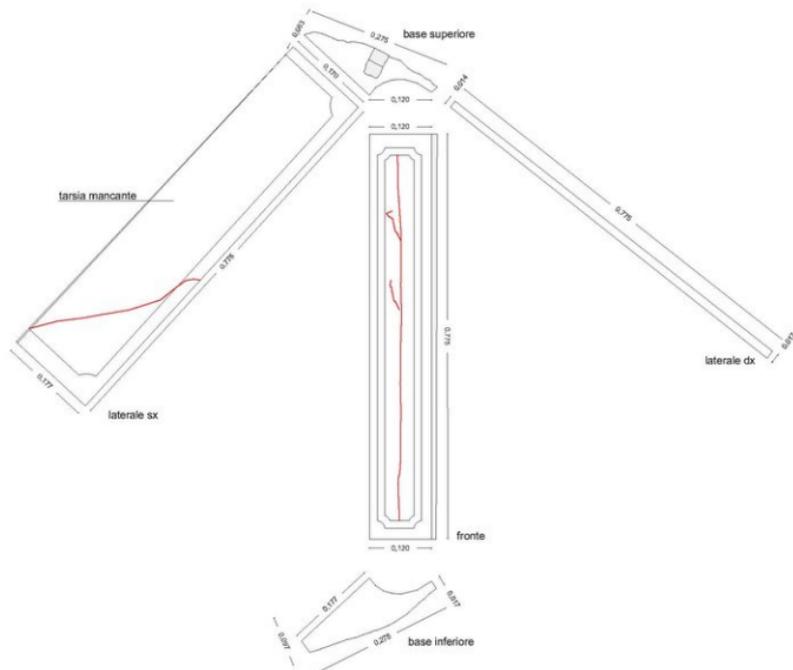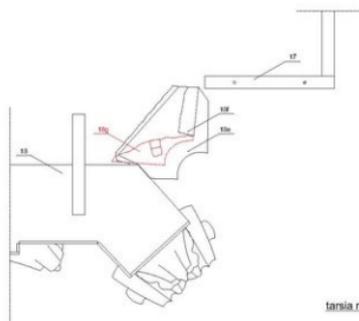

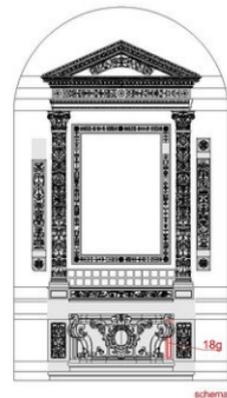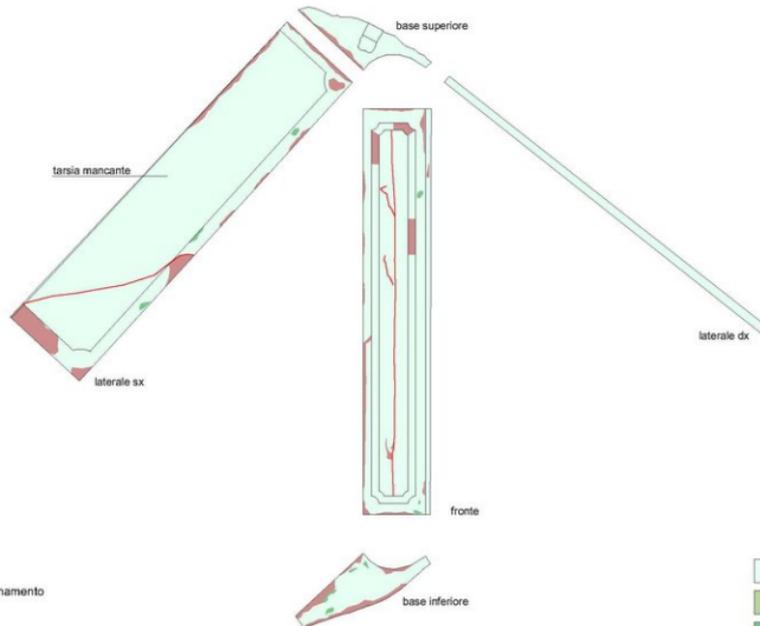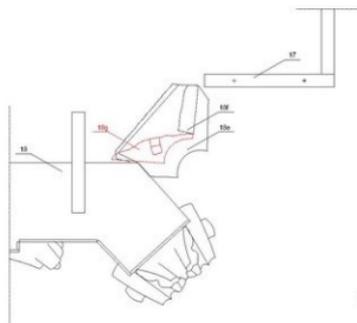

Il deposito superficiale è esteso su tutte le superfici.  
La posizione destra del pezzo è stata attribuita  
per deduzione non univoca.  
La conformazione dell'elemento permette, infatti, il posizionamento  
dello stesso anche a sinistra della mensa, se ribaltato.

0,25 0,25 m

	Deposito superficiale		Disgregazione
	Alterazione cromatica		Erosione
	Incrostazione		Frattura

